

がんばろう！東北

= 被災者支援、災害復旧・復興に全力 =

緊急情報／防災情報

平成23年3月31日21時00分
東北地方整備局

【防災情報】（記者発表）東北地方整備局地震災害情報（第49報）

国土交通省東北地方整備局は、平成23年3月11日14時46分に三陸沖を震源とする地震が発生したため、災害対策本部(非常体制)を設置しました。
東北地方整備局管内の対応状況は次のとおりです。

1. 地震概要

発生日時 : 平成23年3月11日14時46分
震源 : 三陸沖
規模 : マグニチュード9.0
地震名 : 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」
大津波警報 : 青森県日本海沿岸(12日13:50津波注意報に切替、13日17:58に解除)
青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県(12日20:20津波警報に切替、13日7:30津波注意報に切替、13日17:58解除)

2. 対応の状況

- ①リエゾンを派遣し、自治体との連絡を密にしています。青森県庁、岩手県庁、宮城県庁、福島県庁、15市7町2村(久慈市、野田村、田野畑村、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市、南三陸町、女川町、石巻市、東松島市、塩釜市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町、相馬市、いわき市)、陸上自衛隊に計84名を派遣しています。
- ②三陸沿岸都市等へのアクセスとなる15のルートが、太平洋沿岸に到達しています。
- ③15日より52箇所について、道路啓開及び応急復旧作業を実施しています。
- ④建設業協会連合会との協定に基づき、648チーム、6,233人、3,113台を投入しています。(数字は延べで記載)。
(道路:424チーム、3,092人、機械1,391台)
(河川:224チーム、3,141人、機械1,722台)
- ⑤日本埋立浚渫協会等との協定に基づき、現在は船団を10港(八戸港、久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港(仙台港区)、仙台塩釜港(塩釜港区)、相馬港、小名浜港)に投入し、航路啓開作業を実施しています。
- ⑥防災エキスパート((社)東北建設協会)が、管内の9事務所及び自治体において災害対応の支援を実施しています。
(延べ766名、内自治体へのリエゾン183名)
- ⑦仙台空港等重要交通網施設が浸水している空港周辺において20日から最大25台の排水ポンプ車を配備して浸水区域の排水を実施し、28日から仙台空港アクセス鉄道トンネル部の排水を実施しています。
- ⑧29日から北上川(石巻市釜谷地区)で排水ポンプ車6台により排水を実施しています。

- ⑨ 孤立集落解消、緊急輸送等に寄与する道路と兼用する堤防については、優先して緊急復旧工事（5地区）を実施しております。3月14日に石巻市釜石地区（北上川）を皮切りに、順次工事を行い、本日9時に角田市坂津田地区（阿武隈川）、本日20時に大崎市古川湊尻地区（江合川）において、交通開放しました。
別紙-10のとおり

3. 3月31日の点検状況

【ヘリによる点検】

本日は、防災ヘリ1機により岩手県・宮城県沿岸部の被害状況調査を実施。

【現地での点検】

（河川関係）

- ・3月13日までに管理延長=1,322km全区間について点検終了。

（ダム関係）

- ・3月12日までに直轄15ダムにおいて二次点検完了。異常なし。

（砂防関係）

- ・3月12日までに最上川水系、赤川水系、阿武隈川水系、八幡平山系、栗駒山系56箇所全て点検完了。（積雪により点検不可な176箇所を除く）。

（海岸関係）

- ・3月17日までに、現地点検を終了。

（道路関係）

- ・国道6号（原発地域を除く）、45号の点検を継続。

（営繕関係）

- ・災害応急対策活動に必要な合同庁舎等について安全性確認点検を行っており100施設の点検が完了。結果、確認された外壁はく落等の危険箇所については、立入禁止措置等の安全対策指導を行った。

【緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)】

（現地調査）

- ・河川、道路、海岸、下水道、建築物の公共施設（要請のあった自治体施設を含む）について、3/30までに延べ578班1,857名（13～30日）を派遣し、現地において被災状況調査等を実施。本日は、河川被害調査の分析業務、海岸及び建築物の津波被害調査等に関する調査を実施。
- ・港湾関係については、3/29までに延べ63班222人を投入。

4. 被災情報及び復旧状況

【河川関係】

- ・5河川（阿武隈川・名取川・北上川・馬淵川、鳴瀬川）、991箇所（クラック、天端陥没、法崩れ、堤防沈下）
- ・堤防の流出や堤防の天端の沈下等が確認された箇所について随時緊急復旧工事に着手中。
- ・詳細は別紙-1（緊急復旧関係）のとおり
- ・詳細は別紙-2（河川関係）のとおり
- ・詳細は別紙-3（ダム関係）のとおり
- ・詳細は別紙-4（砂防関係）のとおり

【道路関係】

- ・全面通行止め：2路線20箇所（6,45号）
- ・本線暫定開放：2路線5箇所（6,45号）
- ・詳細は別紙－5のとおり

【港湾関係】

- ・9港湾（八戸港、久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港、相馬港、小名浜港）にて防波堤損壊等を確認。
- ・詳細は別紙－6のとおり

【官庁施設】

- ・状況が確認できた官庁施設368施設のうち126施設に被災を確認（津波浸水被害等）。なお、状況が確認できていない1施設については、原発等の影響により確認に時間を要す。

5. 救援・輸送ルートの確保

（道路関係）

- ・宮城・岩手県の内陸部を結ぶ国道・主要地方道について、県から道路情報を収集中。
- ・現時点で15ルートが使用可能…別紙-7
- ・秋田・山形県を含めた東北全県からの協力業者・資機材の手配中。

（港湾関係）

- ・太平洋側10港については、係留施設が復旧し、一部施設による緊急物資輸送対応が可能となった。
- ・詳細は別紙-9のとおり

6. 県・自治体等への応援

- ・リエゾンを宮城県庁、岩手県庁、青森県庁、福島県庁ほか、各県の市町を含め計84名を派遣。
- ・各県リエゾンの責任者には、応援内容を判断できる本局官クラスや事務所の事業対策官クラスを派遣。
- ・防災ヘリ画像の提供や照明車などの各県が不足している資機材を提供。
- ・現在、全国より、支援のため、排水ポンプ車約50台、照明車約50台、本部車など約30台、合計約130台が東北に集結。
- ・石巻市から要望のあった給水車については現在稼働中。
- ・要請を受け、排水ポンプ51台、照明車40台、対策本部車9台、待機支援車12台、衛星通信車7台、Ku-SAT14台が移動及び稼働中。
- ・詳細は別紙－8のとおり

<記者発表先：宮城県政記者会、東北電力記者クラブ、東北専門記者会>

問い合わせ先
東北地方整備局 TEL:022-225-2171(代)
[総括] 企画部長 川嶋 直樹 (内線3111)

緊急復旧工事 一覧

2011年3月31日 18時現在

河川名(距離標)	市町村	復旧延長	着手月日	完了月日	備考
阿武隈川上流右岸11km付近	伊達市梁川	L=290m	3月13日	3月13日	本復旧実施中
北上川下流右岸4km付近	石巻市針岡	L=1,100m	3月14日		○
北上川下流左岸0km付近	石巻市北上町十三浜	L=3,770m	3月15日		○
阿武隈川下流右岸22km付近	角田市坂津田	L=80m	3月16日		○
江合川左岸27km付近	大崎市古川淵尻	L=200m	3月16日		○
江合川左岸26km付近	大崎市古川淵尻	L=780m	3月17日		
鳴瀬川左岸30km付近	大崎市古川下中ノ目	L=300m	3月16日		
江合川右岸27km付近	大崎市古川福沼	L=200m	3月17日		
江合川右岸14km付近	涌谷町中島乙	L=600m	3月19日		
阿武隈川右岸31km付近	角田市枝野	L=800m	3月20日		
阿武隈川右岸32km付近	丸森町小斉	L=270m	3月20日		○
鳴瀬川左岸11km付近	美里町二郷	L=220m	3月24日		
鳴瀬川左岸29km付近	大崎市古川下中ノ目	L=300m	3月24日		
江合川左岸14km付近	涌谷町上谷地	L=650m	3月25日		
鳴瀬川左岸20km付近	美里町練牛	L=67m	3月26日		
阿武隈川左岸29km付近	角田市野田	L=330m	3月27日		
江合川左岸21km付近	美里町平針	L=170m	3月29日		
江合川左岸22km付近	美里町平針	L=220m	3月29日		

※備考欄の○印は孤立集落解消、物資輸送等に寄与する緊急復旧工事

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)13.8+62~13.8+95	涌谷町桜町	堤防天端全体決壊 法面(堤内)縦断クラック L=14m W=10cm H=120cm 法面(堤外)縦断クラック L=80.0m W=15cm H=130cm	応急済
3	岩手	北上川	太田川	岩手河川国道	(右)11.2k	平泉町	低水護岸 法ブロック浮き上がり	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)12.8k	一関市	縦断クラック 天端幅 L50m W12cm 1本	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)56.6k	二本松市太田	堤防天端横断クラック L=5.0m×4本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	19.8k+100	福島市瀬上町	堤防天端横断クラック L=3.0m×3本	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)28.6k+389~29.0k+94	角田市野田	川裏のり面小段クラック L=340m 幅 40cm 深さ3m	対策中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)29.8k+150m付近	丸森町鶴久間	天端横断クラック L=70m 幅10cm 深さ10cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)30.4k+50m	丸森町鶴久間	天端横断クラック L=100m 幅1cm 深さ10cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)30.6k+40~30.9k+70	丸森町鶴久間	天端沈下 L=330m 深さ20cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)32.4k~35.6k付近	丸森町鶴久間	天端横断クラック L=320m 幅10cm 深さ10cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)37.6k+150付近	丸森町山田	堤防沈下 天端横断クラック L=100m 幅1cm 深さ10cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左右)10k付近	亶理町大隈	阿武隈天堰管理庁舎 駐留クラック、天井落下等 堤上壁 壁面クラック、剥離等 居住 クラック、制電管	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左右)37.4	登米市	米谷大橋段差	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)29.8	登米市	第1版 堤防天端から川表10cm程度開口部 L=10cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)30	登米市	「並進排水樋管」 堤防横断クラック W=10cm 湧出部極細口貫通 貫通部スレ(上下流側)H=10cm W=10cm 管理橋が沈下し、操作盤の電気配線に干渉 川裏階段に敷き詰めスレ	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)30.0k+102 ~30.0k+120	登米市	裏法面沈下 L=20m H=0.5m H=0.6m、空石積段差 L=15m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)28	登米市	天端横断クラック(複数)L=20~35m W=5~8cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)38.6k~38.8k	登米市	第3版 堤防川裏横断クラック L=200m H=50cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)14+43~14.6k+43	涌谷町桜町	堤防沈下 清り L=609m	対策中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)14.2	涌谷町	堤防川裏堤脚水際の波打ち	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)13.4	大崎市鹿島台 内浦地区	(国道346兼用地)L=40m、H=10cm程度沈下	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)14~14.05	大崎市鹿島台 内浦地区	堤防亀裂 L=100m H=1m以上	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)11.3k+30 ~11.5k+100	美里町砂山	堤防法面崩落L=220m、H=1.5m程度	対策中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)14.3k~14.6k	大崎市鹿島台	堤防クラックL=100m W=5m H=1.0m ※下流から水災防犯地点まで車両通行可能	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)15.5+145~ +15.8+100	大崎市鹿島台 下流田原堤	縦断クラック(断面)L=225m L=11.5m 深さ1.5m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)10.2	涌谷町新町	堤防が全体的に10cm程度沈下、L=30m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)9.8	涌谷町新町	堤防が全体的に10cm程度沈下、L=200m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)20	石巻市相野谷	上流L=100m区間の橋脚裏面に横断クラック6本(幅5mm L=3m)確認、 法面の亀裂は無し	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)9	涌谷町 砂山地区 涌谷町 涌谷	涌谷百掛水樋管(土地改良区)段差50cm(天端と樋管の天端)	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)6.8	涌谷町 砂山地区 涌谷町 涌谷	天端に横断クラック(車が一台クラックにはまっている(人無し))	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)42.1	奥州市前沢区生母	生母黒石堤防 縦断クラック 天端 L100m w15cm 3本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)53.8	奥州市水沢区姉妹	姉妹上流堤防 縦断クラック 天端 L2000m w5mm 1本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)124.9k	盛岡市乙部	クラック 天端中央 L9.6m w1cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)107.8k	花巻市石島谷町	特殊堤 法ブロック 縦断 V5m H12m 2箇所 横断 H8m 2箇所	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)4.4k	一関市磐井町	桜木町排水樋管 縦断クラック 天端 L8.2m w2cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)4.6k	一関市地主町	桜木町排水樋管 縦断クラック 天端 L2.56m w1cm 6本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)35.5k	平泉町坂下	桜川排水樋管 縦断クラック L18m w6cm 1本 浮き上がり 17cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)68.6k	本宮市高木	堤防天端横断クラック L=6.0m(幅3.5cm)×3本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)83.2k+110	郡山市富久山町	堤防天端横断クラック L=6.0m(幅0.5cm)×1本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)112.0k~17.5	桑折町大字伊達崎	堤防天端横断クラック L=4.6m(幅2.0cm)×1本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)82.6k	郡山市富久山町	縦断クラック L=0.7m(幅1.0cm)×1本	応急済
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)1.0k	一関市	工事用道路クラック L32m w10cm h22cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)54.5k	奥州市	縦断クラック 天端 L15m w1cm 3本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)4.1k	一関市	縦断クラック 天端 L10m w1cm 1本	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)2.4	大崎市古川	天端横断クラック 長さ3m、本数2本	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(左)2.4~2.6	大崎市三本木	天端横断クラック、長さ 16.1 m、幅 0.05 m、本数 2本	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)30.0k~30.5k+37	大崎市下中ノ目	堤防沈下 L=320m	対策中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)34.9	大崎市三本木	天端横断クラック 長さ2.7m、幅 3.0cm 本数 1本	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)30.2	大崎市古川	堤防天端沈下L=570m、陥没幅 2m、陥没最大沈下量 大	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)17.0	大郷町	堤防縦断クラック L=200m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)12.4k+182~12.6k+19	大郷町	小段(堤内)縦断亀裂 L=30m W=30cm H=160cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	味味川	北上川下流河川	(右)0.0	大郷町	2~3区間 L=30m 深さ=2m(大きなクラック)	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)73.0k	郡山市富久山町	堤防天端横断クラック L=20.0m(幅0.2cm)×1本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)12.0k+8.3	桑折町大字伊達崎	堤防天端横断クラック L=31.0m(幅2.0cm)×2本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)12.2k+9.5	桑折町大字伊達崎	堤防天端横断クラック L=15.0m(幅2.0cm)×1本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)11.4k+187	桑折町大字伊達崎	東堤川排水樋管:操作室と玄関との間に段差(15cm程度)、東側入り口にも16cm程度、駐車場に亀裂あり、屋上にも段差あり	調査中
7	福島	阿武隈川	広瀬川	福島河川国道	(左)30.6k+180	伊達市梁川町	広瀬川排水樋管:東側入り口に段差(20cm程度)、建物周辺に段差(10cm程度)、資材、工具置き場が停電のためシャッターが開かない。	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)28.3	大和町	天端の段差、陥没L=100m H=20cm、W=20cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)26.3	大和町	高さ数段差 40cm L=100m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川・善川	北上川下流河川	(左)30	大和町	天端に小さい横断クラック多数あり	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)34	石巻市相野谷	堤防天端沈下W=90cm、H=0.3cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)2.8	石巻市相野谷	堤防天端沈下W=50cm、H=0.3cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)16.0~16.0+140	大崎市鹿島台	天端沈下L=1.0m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)16.4	大崎市鹿島台	堤防陥没L=50m W=20m H=0.6m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)17.2~17.2k+30	大崎市鹿島台	堤防天端沈下L=100m W=1.0m H=0.5m 川裏小段クラック、陥没沈下、L=30m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)16.6	大崎市鹿島台	堤防天端陥没 H=1.0~1.5m L=100m	応急済

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)20.1k+130 ~20.3k+40	眞里町和多田沼(緑字)	天端横断クラック L=67m H=1.2m 堤防クラック L=150m H=1.5m W=0.3~0.5m	対策中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)20.7	美里町	堤防クラック(詳細不明)	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)11.9k~12.1k	大崎市鹿島台	堤防全体的に陥没 L=200m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)13.7~14.2	大崎市鹿島台	堤防法面、天端 W=0.2m H=0.5m程度のクラック多数	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)14.3~14.5	大崎市鹿島台	堤防全体が川裏側に滑落 天端・堤防クラック(詳細不明、延長L=300m程度)	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)14.7	大崎市鹿島台	堤防陥没が複数	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)2.2k~2.6k	名取市太子堂	天端横断クラック L=400m 幅1~3cm 深さ5cm 天端横断クラック H=4箇所 幅2cm 深さ4cm 底水運送距離 L=150m 幅5cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)15.8k	仙台市太白区郡山	天端横断クラック L=3.9m 深さ3cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)7.75k	仙台市太白区郡山	天端横断クラック L=20m 幅3cm 深さ5cm	応急済
4	宮城	名取川	広瀬川	仙台河川国道	(左)3.0k	仙台市若林区二丁目	天端横断クラック L=15m 幅2mm 深さ5cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)3.0k	仙台市太白区袋原	天端横断クラック L=30m 幅3.0cm 深さ10cm	応急済
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)4.7k	一関市地主町	縦断クラック 天端 L10m w1cm 2本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)4.8k	一関市地主町	縦断クラック 天端 L15.3m w1cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)4.4k	一関市石畑	高水敷崖岸 クラック L0.5m w0.5mm 1本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)47.4k	奥州市前沢区白山	二波堤防 縦断クラック 川裏 L105.9m w2cm 5本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)44.2k~44.8k	奥州市前沢区生母	生母・黒石堤防 天端 川裏側 縦断クラック L62m、川裏側 縦断クラック L40m、天端 縦断クラック	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)40.0k~43.2k	奥州市前沢区谷起	前沢堤防 縦断クラック 天端 24本、縦断クラック 2本、法面くずれ 5カ所 前沢堤防 川裏 法面沈下 L73.9m w3m、格子張ブロック沈下 L5m t10cm	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)12.2k+47	桑折町大字伊達崎	堤防天端横断クラック L=240m(幅20cm)×1本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)22.2k+158	福島市本内	堤防天端横断クラック L=185m(幅5.0cm)×1本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)81.2k	郡山市富久山町	堤防沈下 L=20.0m、堤防はらみ出し L=10.0m(幅1.0m)	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)78.2k	郡山市西田町	堤防はらみ出し L=13.0m(幅7.6m)	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)12.4k	桑折町大字伊達崎	堤防天端横断クラック L=31.0m(幅60cm)×1本、陥没 L=31.0m(幅4.0cm)	応急済
7	福島	阿武隈川	荒川	福島河川国道	(右)10.6k+15	福島市佐原	川裏路肩一部沈下 L=1.0m(段差40cm)	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)73.0k~84.0k	郡山市	堤防天端横断クラック L=200m(幅20cm)×1本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)14.2k+140	桑折町上郡	堤防天端十段クラック L=51.3m(幅7.0cm)×4本	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)45.6k	登米市中田町	堤内坂路縦断クラック L=20m W=10~15cm 水がしみ出ている 天端横断クラック L=2.7m W=3.1m 小段縦断クラック L=5.8m W=5cm	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)30.8k	石巻市後生町	堤防天端横断クラック L=60m H=0.6~0.8m W=0.15m 段差0.2m	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)7.95k	仙台市太白区大野田	天端横断クラック L=18.3m 幅3cm 深さ5cm N=3本	応急済
4	宮城	名取川	広瀬川	仙台河川国道	(左)1.5k	仙台市若林区七丁目	天端横断クラック L=4.0m 幅3cm 深さ5cm	応急済
4	宮城	名取川	広瀬川	仙台河川国道	(左)10.6k	仙台市若林区日辺	天端横断クラック L=3.5m 幅1cm 深さ5cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)34.5k	仙台市若林区日辺	天端横断クラック L=10.0m 幅3.0cm 深さ5cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)2.75k~2.9k	仙台市若林区今泉	天端横断クラック L=3.5m 幅1cm 深さ5cm N=25本 川前小段縦断クラック L=50m 幅15cm 深さ90cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)2.56k~2.7k	仙台市若林区今泉	天端横断クラック L=80m 幅3cm 深さ10cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)3.2k~3.6k	仙台市若林区今泉	天端横断クラック L=400m 幅3.0cm 深さ5cm 天端横断クラック L=2.0m 幅1cm 深さ4cm N=3箇所	応急済
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)0.8k	一関市双柳寺	段差 L14.4m h20cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)42.4k	一関市	縦断クラック 天端 L6m w2.7cm h70cm 1本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)43.4k~43.8k	奥州市前沢区生母	生母・黒石堤防 縦断クラック 天端 L3.55m w1cm 6本	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)59.5k	奥州市江刺区岩谷	岩谷堤防 天端縦断クラック L10m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)42.8k	奥州市前沢区狐堂	前沢堤防 縦断クラック 天端 L3.5m w2.2cm 2本 前沢堤防 川裏 法面沈下 L17m w2m h25cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)43.0k	奥州市前沢区狐堂	前沢堤防 川裏 坂路クラック L5.5m w5cm h10cm 前沢堤防 川裏 法面沈下 L250m w2m h10cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)14.6k	一関市川崎町	赤土堤防 川裏 法面すべり L70m(天端)140m(法面) w12m	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)48.2k~48.6k	奥州市水沢区	吹壊堤防 天端 縦断クラック L67m 4本、川表 坂路クラック L2.9m、川裏法面縦断クラック 4本	応急済
3	岩手	北上川	砂鉄川	岩手河川国道	(右)0.2k+130	一関市川崎町	縦断クラック 天端 L57m 9本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)46.2k	奥州市前沢区	白山堤防 川裏 天端沈下 L47m h15cm 川前 縦断クラック 天端 L57m w15cm h0.95 土呂及堤内縦断 免許運送クラック L2.1m w2.5m	応急済
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)0.2k	一関市釣山	天端 縦断、横断クラック L38.6m 3本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)11.0k+150	一関市前郷	南郷堤 川表 法面崩壊 L4.8m w4.6m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左右)17.5	石巻市	北上川下流の5ゲートのみ動作不能(1~6) 3号メインゲートのAゲート~Fゲートの切断し、自動制御できない。(手動操作可能)、4、5号メインゲート、1、2、6号ゲート操作可能	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)33.8k~4.6k+16	石巻市釜谷	堤防決壊 L=1,100m (津波の越浪による。)	対策中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右岸)29.6k	登米市豊里	天端中央部に幅3cm L=25mのクラック	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)26.3~26.4k	登米市柳津	縦断クラック L=8.6m W=15cm H=25cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)26.8k	登米市柳津	横断クラックの場内段差 H=15cm W=10cm 入口コンクリートのクラック L=8.9m すきま L=7.4m H=20cm W=4mm 「本町排水機場」 香口貯留池上流側に法面崩れあり ポンプ室への動力ケーブル埋設部沈下 地下貯油槽からポンプ室までの燃料配管トラフ沈下 燃料小出槽ドレン管からの油溜み 「吐出槽管」 ・中央で沈下(測定できず) ・操作台取付機軸沈下、クラック 第二揮発槽管 条件維持沈下 H=1cm	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	83.2k+9	郡山市	堤防天端横断クラック L=10.0m(幅0.5cm)×1本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	81.8k	郡山市富久山町	堤防天端横断クラック L=20.0m(幅5.0cm)×1本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	81.2k	福島市富久山町	沈下30cm、はらみ出し50cm	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	77.8k	郡山市日和田町	川裏路肩崩壊 L=15.0m(幅10cm)	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	73.2k	郡山市日和田町	川裏路肩沈下 L=50m(H=15.0cm)	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	19.6k付近	福島市瀬上町	堤防天端横断クラック L=41.0m(幅6.0cm)×1本	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	12.0k~12.8k	桑折町~福島市	堤防天端横断クラック L=127.0m(幅25cm)×1本	調査中

調査号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)82.6k	北上市更木	更木堤防 天端クラック L95m w4cm h1.4m	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)86.0k~86.8k	花巻市東十二丁目	更木堤防 川表 法面すべり L132m、天端クラック2本、表法面クラック6本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)46.0k	奥州市前沢区白山	二波堤防 天端 陥没 L78m h0.2m、川表 法面縦断クラック L78m w0.25m h1.6m、川表 法面縦断クラック 多数	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)15.8k	一関市川崎町	千瀬川水門 扉体傾斜、変形	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)0.1k~1.6k	亶理町荒浜	特殊堤バラベットの流出 総延長L=480m(亶理大橋~河口)	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)0.0k	岩沼市寺島	河口部堤防洗掘 護岸流出(川表) L=35m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)13.2	石巻市	堤防天端縦断クラック L=50m、W=15cm、H=20cm	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)11	石巻市	堤防天端縦断クラック L=50m、W=10cm、H=3cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)12.4	石巻市	堤防天端縦断クラック L=50m、W=10cm、H=3cm	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)14.8~15	石巻市	護岸沈下 約10m L=200m 高水敷の縦断クラック L=200m、W=50m、H=70m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)6.6+150	石巻市	捨石護岸の流出 L=150m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)6.6	石巻市	石積護岸の背面土砂流出 L=10m W=1m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)5.6+170~5.8+10	石巻市	石積護岸流出 L=40m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)5.0~5.2	石巻市	堤内法面が陥没 L=100m (天端・堤内は抜けている)	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)5.6+100~5.8	亶理町荒浜	天端縦断クラック L=100m W=50cm H=30cm ※R4.5身積	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)12.8~12.6+53	石巻市	天端縦断クラック L=53m B=0.6m H=0.2m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)11.6	石巻市 石巻市 相野谷 石巻市 相野谷	天端陥没にクラック有り L=100m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)11~11.6	石巻市 石巻市 相野谷	高水護岸のふところから流出 L=100m 堤防天端が沈下し、片側通行 L=150m 上流200m 高水護岸の崩壊、堤防天端の崩壊 (抜かされた土台)	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)8.2	石巻市	堤防法ぐずれ L=20m 幅2m	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)0.6k~30m	岩沼市寺島	堤防法ぐずれ L=20m 幅2m	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)0.3k	岩沼市寺島	堤防法ぐずれ L=30m 幅5m	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)0.5k	岩沼市寺島	堤防法ぐずれ L=30m 幅5m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)4.6	石巻市	落下橋桁(新北上大橋) 4.4k+100まで潰されている	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7	石巻市	7.4~7.0 堤内法面崩壊	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)5.6	石巻市	高水護岸の原形がない	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)4.8	石巻市	堤内天端及び法面の陥没多数	応急済
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)0.0k付近	八戸市浜名谷地	堤防川表法面崩壊、堤防天端鉄筋損傷 延長L=60m	応急済
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)0.2k付近	八戸市浜名谷地	堤防川表法面 越水浸食(2.0m×1.5m)	応急済
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(右)0.0k付近	八戸市沼館	堤防川表法面崩壊 L=5m W=3m	応急済
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(右)2.8k付近	八戸市長島代	防護柵損傷	応急済
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(右)5.2k付近	八戸市根城	堤防天端クラック(2本) L=12.6m、W=2cm L=17m、W=2cm 最大H=33cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)8.2k	亶理町荒浜	天端縦断クラック L=80m 幅20cm 深さ3cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)1.9k~2.2k	亶理町高須賀	川表法すべり L=300m	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)1.6k~1.2k	亶理町荒浜	高水護岸崩落 L=300m	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)1.9k付近	名取市関上 境	天端縦断クラック L=3.5m 幅1cm 深さ30cm 天端縦断クラック L=10m 幅10cm 深さ5cm H=2箇所	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)2.4k付近	仙台市若林区種次	天端縦断クラック L=62.0m 幅3cm 深さ15cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)1.55k	名取市関上 新大塚	天端縦断クラック L=2.5m 幅1.0cm 深さ3cm H=10箇所	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)1.9k~2.0k+20m	仙台市若林区種次	天端縦断クラック L=100m 幅10cm 深さ1.0m 天端縦断クラック L=2.5m 幅3cm 深さ20cm H=3箇所	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)0.3k~0.5k	岩沼市寺島	新淡水門 機械操作室(堤防天端上の機械室)の浸水による損傷一壊作不能(停電、予備発電機、操作盤損傷) 付帯施設損傷(転倒防止柵、階段、量水標、看板) 河口水位計 本体流出 CCTV鉄塔流出	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)0.0k~1.6k	仙台市若林区藤塚	CCTV局舎流出 3方所	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)9.0k	一関市黄海	黄海堤防 縦断クラック 天端 L3.1m w1cm	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)2.0k	一関市狐禅寺	川表板路クラック L30m、川裏小段すべり L20m	応急済
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)3.8k	一関市中里	縦断クラック 天端川表側 L20m 2本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)No.10+10~No.10+50	一関市助郷	濁田堤 川表 法面すべり L20m w13.3m h1.43m、天端クラック L2.4m	応急済
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)No.22~No.22+10	一関市川辺	濁田堤 川裏 法面すべり L28.3m、天端縦断クラック L20.5m w3.4m	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)76.0k	北上市黒沢尻町	崩壊横排水樋管 条件護岸破損	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)60.4k	奥州市江刺区	下河原排水樋管 門柱クラック L40cm w1cm 堤防天端陥没	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)16.2k	一関市川崎町	薄衣排水樋管 門柱クラック、堤防天端クラック、管理橋基礎ブロック破損	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)2.0k	一関市狐禅寺	八郎沢排水樋管 異型クラック、条件護岸クラック、堤防天端クラック、陥没	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)4.6k	一関市中央町	網谷排水樋管 堤防天端、法面のクラック、陥没、条件護岸破損、縦断クラック 天端 L21m w10cm 2本	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)5.2k	一関市城内	右岸上ノ橋排水樋管 法面、条件護岸のクラック、陥没。	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)6.0k	一関市末広二丁目	右岸の不排水樋管 堤防天端のクラック、陥没、条件護岸のクラック、陥没。	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.4k~8.4k+170	石巻市	堤防縦断クラック L=170m W=20cm H=35cm 段差6cm ※市道丸井戸管波神新上沼様	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)2.8~3.6	石巻市	石積護岸 流失	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)0.3	栗松島市	堤内法面崩壊 H=1800cm W=3500	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)1.0+150	栗松島市	法面崩落(堤内) L=110m W=2800cm H=0.95cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)0	石巻市	「和瀬樋管」照明灯倒伏 護岸目地多数開き、引込柱支持たのみ 岸壁付根にクラック(上下流) 樋管と岸壁間に隙間2cm 路体にクラック全周 川表法面にズレ開き8cm 捨石護岸及び崩壊にズレすきま6~8cm 川表水路ブロックの目地開き5cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)20.0k~20.0k+70	石巻市	その他(横断等) L=70m <堤防沈下 H=80cm> <天端縦断亀裂 W=15cm H=30cm> <法面(堤内)縦断亀裂 W=30cm H=120cm> ※市道河原登米橋(亶理土木事務所)	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)19.0k+3 ~19.0k+168	石巻市	高水護岸浮き上がり L=163m H=48cm 堤防沈下 L=193m H=25cm 法面(堤内)縦断クラック L=59.4m W=110m H=110cm ※浸伏化(横断)有り	応急済

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)13.8+162 ~ 14.0+18	東松島市	天端縦断クラック、坂路クラック L=17m W=50cm H=13cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)13.6+72 ~ 13.7+17	東松島市	天端縦断クラック L=45m W=50cm H=20cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)11.7+50	東松島市	天端縦断クラック L=4m W=10cm H=30cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)10.1+100	東松島市	天端縦断クラック 天端クラックL=22m W=0.3m H=0.8m 法面崩壊H=0.4m法面崩壊 H=0.4m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)8.3~ 8.8	東松島市	天端縦断クラック L=500m W=15cm H=40cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)7.8+46~7.8+87	東松島市	天端縦断クラック L=50m W=50cm H=25cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鞍坪川	北上川下流河川	(右)0.2+100 ~0.8	東松島市	天端縦断クラック L=280m、法面クラック・法面崩壊 W=18cm H=95cm 川表沈下 H=35cm 倒替クラック L=25m W=30cm H=15cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川(青割堤)	北上川下流河川	(左)2.65~ 2.7	東松島市	河岸部 石積み護岸ブロック L=50m 法長2mの破損	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川(青割堤)	北上川下流河川	(左)1.35~ 1.93	東松島市	青割堤防の天端層から河岸まで流出 L=320m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)0~7.2k+130	松島町	堤防法肩沈下10~20cm、法面クラック 50cm~1m 川裏小段クラック L=20~30m、W=10~15cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)6.3+39~6.3+60	東松島市	川裏小段クラック L=20m、W=20cm、H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)9	東松島市	法面に縦断クラックL=10m、W=15cm、H=100cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)1.67~1.95	松島町	低水護岸崩壊	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川(青割堤)	北上川下流河川	(右)5	東松島市	天端亀裂 L=4m、H=0.8m、擁壁部ズレ2カ所	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川(青割堤)	北上川下流河川	右4.0k~17m ~4.0k+33m	東松島市	天端縦断クラック L=50m、W=3cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川(青割堤)	北上川下流河川	(右)3.8k~136m ~3.8k~61m	東松島市	天端縦断クラック L=48m、W=4cm、H=59cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川(青割堤)	北上川下流河川	(左)5.3	東松島市	法岸ブロックずれ L=51m、W=7cm 天端縦断クラック W=3cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)5.4	東松島市	坂路縦断クラック L=11.5m、W=6cm、H=80cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)5.7+82~5.8+31	東松島市	天端縦断クラック多数 L=10m W=4.7cm、H=47cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)6.0+41~6.0+117	東松島市	天端縦断クラック多数 L=10m W=15cm、H=78cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	6.2+100~6.4k(青割堤)	東松島市川下	天端縦断亀裂 多数 L=3m、W=300cm、H=10cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)7.2	東松島市	堤防法すべり	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)0.4~0.7	東松島市	特殊堤防上部 W=2m破損 ~5~10m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)21.9+30 ~ 22.0+5	石巻市	和瀬水辺の表衣 高水敷河原付近クラック L=75m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)21.0~15 ~ 21.0+72	石巻市	格子張護岸の崩き L=78m W=5cm 縦断クラック(川裏・川表) L=19m W=5cm H=1.2m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)4.2+150	石巻市	石積護岸 流出 L=10m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)14	石巻市	新天端橋 橋台周辺沈下及び管理用道路沈下 段差 15cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)13.8+100m	石巻市	天王橋 桁下の溝口沈下	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)12.6	石巻市	堤防天端縦断クラック L=25m W=20cm H=100cm	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.8	石巻市	堤防小段クラック L=40m W=50cm H=70cm	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.6	石巻市	格子張護岸(低水)沈下 L=58.6m W=70cm H=16cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.4+100	石巻市	低水護岸クラック W=20cm H=78cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.0+100	石巻市	石井欄干:操作不可 水路法面崩れ 本川側・運河側ワイヤー切れ、プレーキ破損	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.8-68 ~ 7.8+28	石巻市	堤内倒平堤クラック L=96m W=20cm H=50cm 堤外格子張護岸(低水) 破損 L=26m W=40cm	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.4+42 ~ 7.6+10	石巻市	堤防天端縦断クラック L=182m W=32cm H=40cm	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.5-15 ~ 7.5+85	石巻市	低水護岸クラック L=100m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.2k+110 ~ 7.2+175	石巻市	天端縦断クラック L=65m W=50cm H=40cm ※サイクリングロード	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.4+120	石巻市	水押第三橋管 堤防天端(橋管)段差 箱体の抜け上がり 18cm 川表擁壁の目地間W=8.5cm 川裏擁壁の目地間W=4cm、角落し部U型伏にクラック 低水護岸下流側段差 18cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)5.8+100	石巻市	階段護岸天端 段差 W=3cm H=3cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)-0.8k+20~ 2.8k+192	石巻市月浜	堤防決壊 L=3,770m (月浜第二水門取り付け部まで決壊)	対策中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)2.7	石巻市	不動床第四橋管 道路陥没 箱体の抜け上がり 10cm 護岸上管壁との段差 H=10cm 管壁水位観測所 管理棟の落下	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)10.4	石巻市	管理棟の落下	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川園道	(右)6.3k	一関市上里沢	護岸すべり破損 L50m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川園道	(右)13.4k	盛岡市仙北町	新山排水橋管 FG取付部 クラック L60cm w1cm	調査中
3	岩手	北上川	磐石川	岩手河川園道	(左)0.2k	盛岡市馬場町	磐石川左岸陸橋 開度計故障	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川園道	(左)0.6k	一関市中里	管理棟 縦断クラック L4.6m w1.5cm h4.5cm 横断クラック L6.2m w2cm h4.5cm	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川園道	(左)0.4k	一関市中里	管理棟 縦断クラック L12.3m w1cm h10cm L24.3m w7cm h45cm 2本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川園道	(右)28.4k~28.6k	一関市川辺	小堤 縦断クラック L110m w14cm h55cm 4本 ・液状化、護岸法留浮上り	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川園道	(右)31.7k~31.8k	一関市川辺	小堤 縦断クラック L37.5m w23cm h60cm 2本 ・地内排水路破損	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川園道	(左)32.0k~32.8k	一関市長島	小堤 縦断クラック L23m w3cm h20cm 2本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川園道	(左)36.3k	一関市長島	小堤 縦断クラック L185m w6cm h50cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川園道	(左)26.6k~28.8k	一関市舞川	小堤 縦断クラック L200m w25cm h1.3m 6本 川裏側法面崩壊 L10m w5m、地内排水路破損	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川園道	(左)7.6k~7.6k+25m	伊達市	堤防法肩縦断亀裂 L=25m、h=93cm、w=10cm	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川園道	(左)10.4k~10.4k+200m	伊達市	護岸法すべり L=200m	調査中
7	福島	阿武隈川	広瀬川(阿)	福島河川園道	(右)0.4k~0.6k	伊達市	坂路縦断亀裂 L=30m、小段縦断亀裂 L=53m	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川園道	(右)12.2k+158	伊達市	天端縦断縦断亀裂L=18.5m、土羽法肩縦断亀裂L=18.5m	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川園道	(右)14.0k+203	伊達市	天端縦断縦断亀裂L=28m、土羽法肩縦断亀裂L=18.5m	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川園道	(右)14.4k+50	伊達市	天端縦断縦断亀裂L=37.5m	応急済

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)14.4k+100	伊達市	天端橋横断亀裂L=47m	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)14.4k+160	伊達市	天端橋横断亀裂L=42m	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)18.2k	伊達市	天端橋横断亀裂L=34m	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)18.2k+175	伊達市	天端橋横断亀裂L=81.4m	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)21.0k	伊達市	天端橋横断亀裂L=169m	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)56.2k~56.4k	二本松市	堤防小段横断亀裂、はらみ出し	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)70.8k~71.2k	本宮市	坂路横断亀裂L=37m、倒帯はらみ出しL=20m	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)73.37k~74.3k	郡山市	はらみ出し、堤防天端橋後	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)77.3k	郡山市	堤防壁横断亀裂L=2.9m	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)87.2k	郡山市	天端橋横断亀裂L=500m	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	0.4k	郡山市	橋台倒伏沈下23cm、護岸沈下16cm	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)101k	須賀川市	CCTVカメラ故障 1箇所	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)98.5k	須賀川市	CCTVカメラ故障 1箇所	調査中
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(左)102k~103k	須賀川市	堤防天端横断亀裂 L=14.8k	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)99.27k~99.39k	須賀川市	堤防天端横断亀裂 L=120m	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)99.43k~99.55k	須賀川市	堤防天端横断亀裂 L=125m	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)103.27k~103.275k	須賀川市	堤防陥没L=9m、	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)102.565k~102.605k	須賀川市	堤防陥没L=10m、h=80cm	応急済
7	福島	阿武隈川	阿武隈川上流	福島河川国道	(右)102.8k~102.81k	須賀川市	堤防天端横断亀裂L=2.7m、堤防沈下状況L=10m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)3	石巻市	釜谷峠排水機場樋管の巻上機・管理機具	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)8.2+100	石巻市	取水護岸覆土部 L=32m流出	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.8+150	石巻市	堤防天端横断亀裂L=28m、W=7.0m	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道		盛岡市	物見山レーダ雨量計 固定部ボルト剪断により、バラボラ部転倒	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)17.4k+150付近	角田市江尻	天端横断クラック L=20m 幅2cm 深さ10cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)18.0k+100m付近	角田市江尻	兼用堤防下 L=6m 高さ20cm 川裏法すべり L=20m	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)18.4k付近	角田市江尻	川裏法すべり L=50m	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)20.6k+100k付近	角田市江尻	天端横断クラック 幅2cm 深さ10cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)20.8k+150m付近	角田市江尻	天端横断クラックおよび縦断クラックあり 川裏法すべり L=10m	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)19.4k~16m	岩沼市中泉	天端横断クラック L=5m 幅1cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)7.4k~7.6k	亘理町今泉	天端横断クラック L=200m(クラック多数) 幅10cm 天端沈下 L=120m 深さ40cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	右)7.0k+30~7.0k+14	亘理町今泉	堤防小段横断クラック L=80m 幅10cm 深さ1.0m 天端沈下 L=120m 深さ50cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)4.7k~4.8k-21	亘理町高須賀	天端沈下 L=75m 深さ20cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)29.4k~29.4k+100	角田市木沼	天端沈下 L=100m 深さ20cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)32.0k+70~32.2k+35	角田市前原	天端沈下 L=210m 深さ70cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)32.2k+160~32.4k+40	角田市泉田	天端沈下 L=100m 深さ20cm	応急済
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)2.4k付近	八戸市石堂	貝殻排水樋管埋外水陥没 コンクリート3張 L=約5m)	調査中
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)2.5k付近	八戸市石堂	護岸陥没(かごマット L=約80m)	応急済
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)3.4k付近	八戸市長苗代	水辺の築込土砂堆積	応急済
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)3.8k付近	八戸市長苗代	護岸陥没(コンクリートブロック L=約20m)	応急済
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	(左)4.0k付近	八戸市長苗代	大橋水位計変形	応急済
2	青森	馬淵川	馬淵川	青森河川国道	左)0.8+150~1.0k+10	八戸市河原木館	護岸クラック(空石張 L=約150m)	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)26.6k+120 ~26.8k+120	大崎市福沼	堤防沈下 天端クラック L=200m	対策中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)20.8+190~21.0+160	大崎市	堤防沈下 川裏・裏クラック L=170m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)21.8~22.3	美里町	堤防沈下 川裏法崩れ L=500m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)25.9k+20~26.9k	大崎市潮尻	堤防沈下 川裏・裏クラック L=778m	対策中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)2.8k+10~3.0k	大崎市	堤防沈下 裏法崩れ L=230m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)10.6k+70~11.0k+110	石巻市	護土崩出 L=240m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.4k+75~7.6k+65	石巻市	天端横断クラック L=330m W=30m H=45cm (※)河北・橋本橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.4k+160~7.6k+150	石巻市	天端横断クラック L=149m W=3cm H=45cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.4k+50~7.4k+76	石巻市	取水護岸クラック L=28m W=4.5m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.2k+145~7.2k+160	石巻市	天端横断クラック L=35m W=6cm H=150cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.0k+183~7.2k+80	石巻市	天端横断クラック L=92m W=20cm H=50cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)29.0k+20~ 29.1k+280	大崎市下中ノ目	堤防沈下 L=300m	対策中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)22.1~22.25	美里町	法面崩落、クラック L=150m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)15.5+20m~ 15.9+40m	大崎市	天端横断クラック L=400m H=0.7m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)14.0+50~ 14.6+100	涌谷町	堤防沈下 L=650m	対策中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)27.4k+60~27.8k	大崎市潮尻	堤防沈下 L=200m、H=2.4m W=3.25m	対策中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)26.32+100~26.4+1	大崎市	堤防天端7ヶ所法面崩れ L=200350m H=0.85m W=0.45m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)14.6~15	大崎市	堤防天端・法面7ヶ所 L=40m H=1.3m W=0.4m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)22.44m~22.48	大崎市	法面崩れ L=4m、H=1.5m W=2.5m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)27.5~27.6	大崎市	堤防天端クラック L=100m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)3.4+17	石巻市	取水護岸崩壊 L=38m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)5.2k+50~5.4k	石巻市	堤防法面洗掘 L=150m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)5.0k+52~5.0k+53	石巻市	取水護岸洗掘(小口止) L=1.0m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)4.8k~5.0k+120	石巻市	堤防法面洗掘 L=320m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)4.4k+132~4.6k+50	石巻市	取水護岸崩落 L=118m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)11.6k+50~1.6k+140	涌谷町	堤防天端・法面クラック L=150m、H=0.4m、W=0.1m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)1.6k+188~1.8k	涌谷町	法面(埋込)敷断クラック L=12m、W=10cm、H=50cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)2.0k+50~2.0k+150	涌谷町	法面敷断クラック L=100m、H=0.75m、W=0.1m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)4.0k+15~4.0k+90	涌谷町	堤防天端・法面クラック L=105m、H=0.9m、W=0.2m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)4.2k+195~ 4.4k+110	涌谷町	法面敷断クラック L=10m、H=0.6m、W=0.1m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)8.0k+30~8.0k+10	涌谷町	法面敷断クラック L=40m、H=0.9m、W=0.15m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)13.4k~14.6	涌谷町	天端沈下 L=200m W=3m H=1.0m、 縦断クラック L=800m W=50cm H=1.4m	応急済

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)13.0k~13.0k+100	涌谷町	縦断クラック(管径約) L=100m W=10m H=60cm, 管理溝の設置 H=25cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)12.4+130~12.6+20	涌谷町	縦断クラック L=30m W=10cm H=1.3m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)12.2+120~12.4+33	涌谷町	天端道路縦断クラック L=153m 傾斜、堤防沈下、法面はらみだし	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)11.4	涌谷町	高水護岸天端コンクリートクラック L=19m W=20m 設置H=2cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)10.8+150~11.0+20	涌谷町	特殊埋のズレ W=4cm(3ブロック分) 平板ブロックの向き W=3cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)8.4+98~8.6+154	石巻市	高水護岸クラック L=286m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)8.0+179~8.4	石巻市	堤防縦断クラック L=221m H=1.25m W=10cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)7.2+128~8.0+160	石巻市	高水護岸クラック L=823m W=35m H=1.6m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)5.4+77~5.8+97	石巻市	堤内法面洗掘 L=420m - 踏天端沈下 L=180m H=60cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)5.6+2~5.8+17	石巻市	高水護岸洗掘 L=215m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)5.4+70~5.4+122	石巻市	高水護岸洗掘 L=52m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)4.8+50~4.8+118	石巻市	堤内法面洗掘 L=68m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)3.8+175~4.6+30	石巻市	堤内法面洗掘 L=555m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)3.6+147~3.8+43	石巻市	堤内法面洗掘 L=98m	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)16.5k	一関市川崎町	川崎防災ステーション インクライン破損	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)16.4k	一関市花泉町	日形排水樋管 堤外水路に陥没、堤防天端クラック	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)19.2k	一関市花泉町	中神第二排水樋管 下流側条件護岸クラック	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)14.0k	一関市弥栄	中江川排水樋管 護岸クラック、堤防天端クラックL=20m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)16.2k	一関市川崎町	防砂排水樋管 堤外水路クラック、操作扉破損	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)27.6k	一関市中里	中里整盤 レール変形、法面クラック、陥没	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)32.6k	平泉町長島	平泉整盤 レール変形	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.7	一関市前郷	周囲堤 川表 法面すべり L13m w10m h0.7m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.7+20	一関市前郷	周囲堤 川表 法面すべり L14.4m w0.2m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.7+100	一関市前郷	周囲堤 川表 法面すべり L11.7m w5m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.8+20	一関市前郷	周囲堤 川表 小段縦断クラック L7m w7m h1.0m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.10	一関市前郷	周囲堤 天端 横断クラック L6m w0.1m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.11+20	一関市前郷	周囲堤 天端 横断クラック L10m 川表法面すべり(法伏化)	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.12	一関市前郷	周囲堤 天端 横断クラック L7m w3.5cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.13-20	一関市前郷	周囲堤 川表 法面すべり L10m w0.4m h1.05m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.13+50	一関市前郷	周囲堤 天端 縦断クラック L23.2m w0.1m h1.71m	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.15+120	一関市山目	周囲堤 天端 縦断クラック L6.3m w0.3m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.16	一関市山目	周囲堤 川表 法面すべり L26.7m w2m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.17-40	一関市山目	周囲堤 川表 法面すべり L25m w5m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.18+180	一関市山目	周囲堤 天端 縦断クラック L41.3m w3cm	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.19+100	平泉町高田前	周囲堤 天端 縦断クラック L45.6m w6cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.22-40	平泉町高田前	周囲堤 川表 法面すべり L19.3m w1.6m	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.23+66	平泉町高田前	周囲堤 川表 法面縦断クラック L5.2m w0.3m h0.2m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.25	平泉町高田前	周囲堤 川表 法面すべり L20m w10m h0.2m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)No.25+20	平泉町高田前	周囲堤 川表 法面すべり L23.9m w50m	調査中
3	岩手	北上川	太田川	岩手河川国道	(左)30.4k	平泉町平泉	鈴沢川排水樋管 堤防天端のクラック、陥没。	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)34.4k	一関市石畑	石畑排水樋管 堤防天端のクラック、陥没	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)34.6k	一関市五代町	小坂排水樋管 堤防天端のクラック、陥没	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)34.6k	一関市地主町	花王町排水樋管 条件護岸クラック、隆起	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)34.8k	一関市青葉二丁目	磐井排水樋管 堤防天端のクラック、陥没。	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(右)35.0k	一関市青葉二丁目	川街排水樋管 堤防法面のクラック、陥没。	調査中
3	岩手	北上川	磐井川	岩手河川国道	(左)35.2k	一関市青葉一丁目	左岸上ノ横排水樋管 堤防法面のクラック、陥没。	調査中
3	岩手	北上川	砂鉄川	岩手河川国道	(右)34.2k	一関市川崎町	布佐排水樋管 真壁に開き。	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)64.4k	胆沢郡金ヶ崎町	金ヶ崎堤防 天端 縦断クラック L15.5m w1cm h50m 3本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)66.2k	胆沢郡金ヶ崎町	三ヶ尻堤防 天端 縦断クラック L12.1m w1cm 2本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)68.4k	胆沢郡金ヶ崎町	三ヶ尻堤防 天端 横断クラック L4.65m w1cm 2本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)72.0k	北上市相去	奥柳相去堤防 天端 縦断クラック L60.5m w1.5cm h25cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)75.2k~76.2k	北上市黒沢尻町	黒沢尻堤防 天端 縦断クラック L11.8m w1cm h10cm 2本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)76.6k	北上市立花	立花堤防 川裏法面はらみ出し、縦断クラック多数	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)87.4k	花巻市東十二丁目	矢沢堤防 川表 法面すべり L33.8m w15.4m	応急済
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)90.4k	花巻市里川口	花巻堤防 天端 縦断クラック L6m w1.5cm	応急済
3	岩手	北上川	豊沢川	岩手河川国道	(右)30.0k	花巻市南城	南城堤防 天端 縦断クラック L5.4m w1cm h3cm	調査中
3	岩手	北上川	和賀川	岩手河川国道	(右)30.2k	北上市相去	和賀川右岸堤防 天端 縦断クラック L77m w1cm	調査中
3	岩手	北上川	猿ヶ石川	岩手河川国道	(左)22.2k	花巻市東和町安野	安野堤防 天端 縦断クラック L30.4m w2cm h6cm	調査中
3	岩手	北上川	猿ヶ石川	岩手河川国道	(左)22.2k~12.8k	花巻市東和町落合	落合堤防 天端 縦断クラック L23m w3cm 2本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)119.8k	紫波郡紫波町	古雄排水樋管 FG取付部 クラック	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)125.4k	紫波郡紫波町	新野排水樋管 FG取付部 クラック	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)134.0k	盛岡市仙北町	善万排水樋管 FG取付部 クラック	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)14.4k~14.8k	一関市弥栄	弥栄堤防 天端クラック L7.3m 9本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)14.9k~15.2k	一関市弥栄	弥栄堤防 天端クラック L12.9m 9本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)15.2k~15.8k	一関市弥栄	弥栄堤防 天端 縦断クラック L150m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(右)16.1k~16.8k	一関市弥栄	弥栄堤防 天端 縦断クラック L31m 3本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)16.1k~16.3k	一関市川崎町	滝衣堤防 天端 縦断クラック L4.9m 2本	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)17.0k-120	一関市川崎町	鏡子堤防 川表 法面すべり L21.4m w3.5m h20cm	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道	(左)22.2k	奥州市前沢区須賀	生母・黒石堤防 天端 縦断クラック L100m w0.15m h0.6m、天端横断クラック L3.5m	調査中
3	岩手	北上川	北上川上流	岩手河川国道		平泉町	第2管理用道路 縦断クラック(すべり) L45m w0.2m h1.1m 他4本	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)0.7k~0.3k	東松島市	特殊堤防及び半堤 L=500m	調査中

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)0.3k+~0.0	東松島市	野蒜第1,2,3号管及び中下流管流失 [鉄線]L=55m(特殊堤流出3箇所) 特殊堤流出L=20mL=5mL=30m 野蒜第1,2,3号管及び中下流管流失 捨て石流出L=300m 石積護岸流出L=20m,H=4.0m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)6.5	東松島市	「原田排水樋管」上層破損、サッシ変形 ・面体中央部が20cm程度下方へたわむ ・川表真壁が水路側へ傾倒 ・石積真壁下部が底面傾倒明瞭、天端は裏側へ12cm傾倒 ・川表護岸は樋管上にクラック多数、川底にせり出し、底面傾倒明瞭	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)24.1	大郷町	「一本木排水樋管」門柱傾斜(調査必要)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鞍坪川	北上川下流河川	0.8	東松島市	「鈴野排水樋管」操作室床が隆起 自家発電機で稼働したが、異常が発生するためエンジン作動不可(原因不明) ・屋外貯油槽基礎アンカーボルト2/4破断、2/4変形、4号除塵機動力ケーブル破断	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	27.1	大崎市	「鈴野排水樋管」機房周辺の地盤が隆起 2次除塵機傾斜ヘルツ沈下、配水管外れ、差場が浮空配線したるみ	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	17.7	大崎市	「鈴野排水樋管」機房周辺の地盤が隆起 吐水管、燃料配管ヘルツ沈下、運転支保架(スクリュー台破損、非常用発電機運転不可) 護岸中央部目地割5~10cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	25.6	登米市	「南沢川水門」管理橋の資産ボルト損傷、管理橋桁20cmズレ発生し、撤去済(左岸1号管理橋)	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)25.6	登米市	「鮎谷水門」通船ゲートの主ローヤリ外れ 目地割にてズレ、閉き発生	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)2	石巻市	「月浜第一水門」操作室流出、建屋浸水。 ・3号ゲート操作不可 ・1,2号ゲート手動操作実施中(24時間体制)	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)26.1	登米市	「輪渡水門」トラフ隆起(内部強圧配管異常なし)	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)13.4	石巻市	「鈴野排水樋管」操作室床が隆起 管理橋の傾き、軽薄防止樋流出 床下浸水により電気・機械設備浸水し運転不可 (空気圧縮機×、冷却水循環ポンプ×、真空ポンプ×、除塵機操作盤×待機室×)	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)4.6k+60m	石巻市	護岸流出L=5m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)4.0k~3.2k+100	石巻市	石積み護岸の歪出し、洗掘L=700m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)3.0k~3.1k	石巻市	天端沈下及び土砂流出L=100m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)2.3k~2.8k	石巻市	護岸流出L=500m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)1.7k~2.3k	石巻市	防潮堤破損、護岸崩壊L=600m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)2.3k~2.7k	石巻市	軽薄防止樋の倒壊L=300m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(中瀬右)1.8k	石巻市	護岸流出L=100m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)1.1k~1.2k	石巻市	高潮堤流出L=100m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)3.6k+100~3.6k	石巻市	堤防決壊L=100m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)2.4k~3.6k	石巻市	堤防一部流出L=1,200m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)2.2k~2.4k	石巻市	法面崩壊L=100m	調査中
4	宮城	北上川	二股川	北上川下流河川	(左)0.6k	石巻市	地蔵田排水樋管 階段破損 (20cm×60cm)	調査中
4	宮城	北上川	二股川	北上川下流河川	(左)1.0k+100	石巻市	「長巻野樋管」埋内水路の床板クラックW=20mm 天端割断クラックL=17m,W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)4.8k	石巻市	「真野川水門」1号上段ゲートの戸当たり外れ操作不可 1号ゲート下段扉、2,3号ゲート(上下)は操作可能 堤防天端破断クラックL=40m,W=30~40cm,H=1.7m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)6.0k	石巻市	「明治水門」操作室他 管理橋橋台・階段・ウィング・連結部に亀裂多数	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)6.6k	石巻市	「大槌排水樋管」管上機故障、階段小規模破損 石積護岸背面土砂流出L=10m,W=100cm エンジン駆動機運轉停止-操作不可	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.4k+65	石巻市	「水押第二排水樋管」管理橋沈下、傾き 面体の抜け上がり(上流側15cm,下流側25cm) 堤防天端クラックW=4cm,川表法面との段差25cm 川表真壁の目地割W=11cm,段差H=12cm 胸壁側面7cm目地割 段差12cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)2.0k	石巻市	「真野川水門」電気引込柱転倒、護岸目地割き 堤防格子張り護岸一部破損 天端破断クラック2本、格子張り護岸クラック 川表船段と護岸の傾き2~3cm 胸壁と真壁の傾き2~3cm,胸壁にクラック	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)7.5k	石巻市	「六郎排水樋管」埋内格子張り護岸一部破損W=1cm,H=3cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.0k	石巻市	「石井排水樋管」操作室浸水、操作PC等破損 袋体もしくは空気配管損傷により操作不可	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)13.4k+100	石巻市	製の木水門橋台(A1A2)、石積護岸W=50cm 管理橋傾斜及びひび割れ W=2cm	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)0.0k	仙台市若林区藤塚	堤防流出L=3,000m、水門1基、樋門4基、排水機1基倒壊	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)1.8k付近	仙台市若林区種次	天端破断クラックL=3.0m幅3cm深さ30cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)1.6k上流	仙台市若林区種次	天端破断クラックL=20m幅3cm深さ30cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)1.4k下流	仙台市若林区種次	天端沈下L=40m深さ15cm 天端破断クラックL=30m幅2cm深さ50cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)0.8k	仙台市若林区藤塚	堤防法すべり 約2m ²	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)0.6k付近	名取市開上一丁目	特殊堤の埋内外側、川表法面が浸食L=30m幅2.0m(敷方所) 特殊堤の軽薄防止樋が倒壊(長地割) 堤防天端、傾斜管露出(敷方所) 川表堤防法すべりH=4箇所 特殊堤沈下L=20m幅10cm深さ50cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)3.0k~3.6k付近	仙台市太白区太子堂	天端破断クラックL=600m幅=5cm深さ4~30cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)4.4k~4.6k付近	仙台市太白区袋原	天端破断クラックL=200m幅=10cm深さ1m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)35.2k+126~35.2+146	登米市	天端破断クラックL=3mW=100cmH=10cm 小段破断クラックL=23mW=8cmH=50cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)35.4k+141~35.4+157	登米市	天端破断クラックH=2L=3mW=140cmH=15cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)36.0	登米市	天端破断クラックL=20mW=105cmH=25cm 法面破断クラックL=13.8mW=10cmH=92cm	応急済

順番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)36.2+100	登米市	小段横断クラック L=100m,W=3cm 天端横断クラック L=16m,H=80cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)36.8+100	登米市	天端横断クラック L=100m,W=10cm,H=90cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)41.2	登米市	「鮎川田排水樋管」川表護岸沈下 H=3cm 真壁のスレ(下流側)H=18cm上流側H=20cm ラック棒が下流側に片寄り 格子後り護岸H=25cm沈下 階段沈下、クラック開き 堤防水路クラック2cm沈下2cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)42.2	登米市	「水越排水樋管」川表護岸沈下 H=3cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)42.2+150	登米市	天端横断クラック L=8.5m,W=3cm,H=8cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)42.8+100	登米市	天端横断クラック L=19.5m,W=4cm,H=12cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)42.6&+100	登米市	天端横断クラック L=15.6m W=3cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)42.8k	登米市	天端横断クラック 3本 L=18.6~38.5m W=3~8cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)42.8k+150~43.0	登米市	天端横断クラック 7本 L=3.5~10.7m W=0.2~2cm H=0~7cm 天端横断クラック L=40.3m W=6cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)43.2&+100	登米市	天端横断クラック L=4m W=3cm H=6cm 天端横断クラック L=10.4m W=3cm H=5cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)43.4&+100	登米市	天端横断クラック L=33.2m W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)43.6k~43.8k	登米市	天端横断クラック 3本 L=3m W=0.5cm 天端横断クラック L=6m W=6cm H=20cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)43.8k	登米市	法面横断クラック L=35.5m W=40cm H=4cm 取付道路クラック 5本 L=4~5.5m W=17cm H=80cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)44.2k	登米市	小段横断クラック L=2.6m W=4cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)44.2k+50	登米市	法面横断クラック L=33.2m W=40cm H=11cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)44.6k	登米市	天端横断クラック L=2.7m W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)44.8k	登米市	天端横断クラック 3本 L=1.8m W=2.5cm 板橋横断クラック 2本 L=2m W=3cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)45.0k	登米市	天端横断クラック 2本 L=2.5m W=3cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)45.0k+100	登米市	天端横断クラック L=2.4m W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)45.4k	登米市	天端横断クラック L=87m W=4cm H=16cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)45.4k+100	登米市	天端横断クラック 2本 L=4~5.5m W=5cm H=33~50cm 法面(堤内)横断クラック L=19m W=70cm H=30cm 板橋横断クラック L=2.5m W=2.5cm H=8cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)47.6k	登米市	天端横断クラック L=4.8m W=2cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)47.8k	登米市	天端横断クラック L=5.6m W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)47.8k+100	登米市	小段(サイクリングロード)横断クラック L=2.2m W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)48.2k+100	登米市	天端横断クラック L=7.8m W=2cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)48.2k+150	登米市	小段(サイクリングロード)横断クラック L=2.5m W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)48.4k	登米市	小段(サイクリングロード)横断クラック L=2.1m W=2cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)48.6k+130	登米市	天端横断クラック L=2.3m W=2cm 小段(サイクリングロード)横断クラック L=2.4m W=2cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)48.6k+150	登米市	小段(サイクリングロード)横断クラック L=0.8m W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	二股川	北上川下流河川	(左)0.8+107	登米市栗和町	階段損傷 (20cm×6cm)	調査中
4	宮城	北上川	二股川	北上川下流河川	(右)2.0k	登米市	「天沢水門」 操作室基礎沈下 H=15cm 取付護岸沈下 L=15.2m W=4cm フェンス基礎損傷、真壁損傷	調査中
4	宮城	北上川	二股川	北上川下流河川	(右)0.2k+100	登米市	堤防横断クラック L=10.3m W=2cm H=5cm 堤防横断クラック L=3.6m W=1cm H=5cm	調査中
4	宮城	北上川	二股川	北上川下流河川	(右)0.2k+100	登米市	ブロック擁壁 L=7.6m W=9cm	調査中
4	宮城	北上川	二股川	北上川下流河川	(右)0.2k+100	登米市	取付道路(路肩)亀裂 L=32m W=10cm H=80cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)26.0k+126~26.0k+191	登米市	天端横断クラック 3本 L=32.5~63.5m W=5~30cm H=18~22cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)28.0k	登米市	大玉排水樋管 真壁段段差 H=3cm 管理橋固定ボルトの浮き上がり(付柱・堤防側)	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)28.2k~28.2k+140	登米市	天端横断クラック 2本 L=40~140m W=1~5cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)29.8k+150	登米市	並排排水樋管 堤防横断クラック L=200m W=10cm H=100cm 平板ブロック破損(クラック W=5cm) 階段縁崩れ 横断クラック W=9cm H=75cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)30.0k+100~30.8k+100	登米市	堤防横断クラック多数 L=550m W=1~15cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)36.4k	登米市	鬼橋排水樋管 函体クラック W=8cm ※川裏から40m地点 小段横断クラック L=60m W=1cm 門柱と管渠周りにクラック発生 鬼橋排水樋管の吐出部のコンクリート剥離 (函体内部:中央部(20m~30m地点)) H=50cm W=10cm程度のクラックが全周に有り 鉄筋の露出 左右岸側壁にH=10~12cm程度の段差	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)37.2k	登米市	河岸横断クラック L=17.2m W=30cm H=57cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)37.6k	登米市	米谷貯留槽 環状コンクリートクラック L=19m W=15cm H=37cm 段差10cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)37.8k	登米市	天端横断クラック L=3.5m W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)37.8k+100	登米市	天端横断クラック 3本 L=3.0~3.5m W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)38.0k+100~38.2k+30	登米市	天端横断クラック L=17.5m W=10cm H=20cm 天端横断クラック L=3.6m W=140cm H=9cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)38.2k+100	登米市	法面横断クラック L=5.4m W=1cm H=82cm 天端横断クラック L=3.6m W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)45.2~45.3 L=100m	登米市	天端横断クラック L=100m W=5.5cm H=5cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)45.6k+100~45.8k	登米市	天端横断クラック 3本 L=5.7m W=3cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙合河川国道	(左)1.2k付近	仙台市若林区種次	天端横断クラック L=10m 幅2cm 深さ5cm	応急済
3	岩手	北上川	砂鉄川	岩手河川国道	(右)5.6k	一関市東山町	岩ノ下排水樋管 管体目地開き 2箇所	調査中
3	岩手	北上川	砂鉄川	岩手河川国道	(左)6.2k	一関市川崎町	寺橋排水樋管 堤防天端横断クラック	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川(青森県)	北上川下流河川	(右)6.0-118~8.0-66	東松島市	天端横断クラック L=53m,H=51cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)7.0+27~7.2k+11	松島町	堤防全体が沈下 沈下10~20cm L=60m クラック0.1~1.3m W=1.0m 堤防全体が沈下 沈下10cm L=31m 堤防横断クラック 1.0~1.2m W=0.1m 観測点 傾き5cm、空溜5cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)12.5+57	東松島市	天端横断クラック L=45m W=3cm H=60cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)10.5~10.8	大崎市	天端クラック H=1.8m、護岸損傷、川裏ほらみだし	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)13.5+35~13.7-90	大崎市	裏法灰及び倒壁において傾斜 延長75m	応急済

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)14.3+92~14.5+60	東松島市	天端縦断クラック L=168m W=5cm H=100cm以上	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)14.9-130~14.9-62	東松島市	天端縦断クラック L=68m W=10cm H=60cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)15.3-8~15.3+18	東松島市	天端縦断クラック L=28m W=10cm H=100cm以上	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)17.7+40~17.9+10	美里町	堤防全体が川裏側に滑落 L=170m程度 川裏側擁壁崩壊あり	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)22.0-10~22.1+120	美里町	堤防全体が川裏側に滑落 L=230m 川裏側擁壁クラック	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)22.9+7~23.0+58	美里町	堤防全体が川裏側に滑落 L=151m 堤防クラック(L=33m程度)、堤防沈下(h=35cm程度)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)25.7+~15.5+~25.8+~24.5+	大崎市	堤防天端クラックL=210m H=0.7m(最大)、W=0.2m(最大) 堤防西側湧き出し	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)14.6+70~14.8+20	大崎市鹿島台	堤防沈下L=200m、護岸クラック	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)13.4	大崎市	縦断亀裂L=100m W=0.10m H=1.0m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)15.2+100~15.4+120	大崎市	縦断亀裂L=220m W=0.10m H=2.2m 縦断亀裂L=8m W=0.10m H=1.8m 崖崩(格子枠)ブロックずれ L=92m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)15.8~16.0+50	大崎市	堤防はらみだし L=14m 護岸(格子枠)ブロック亀裂L=14m 縦断亀裂L=200m W=0.10m H=2.0m 天端縦断クラックL=4m W=300cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)16.8	大崎市	堤防はらみだし L=20m 縦断亀裂L=150m W=0.10m H=2.0m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)16.6+100~16.8	大郷町	堤防亀裂L=100m H=1.7m 堤防沈下L=105m 川裏小段クラックH=2.5m 埋込有り(川裏)	応急済
4	宮城	鳴瀬川	味明川	北上川下流河川	(右)7.0	大郷町	天端沈下 L=64m 崖崩(格子枠)ブロック亀裂L=64m 縦断亀裂L=30m W=0.10m H=1.1m 堤防はらみだし L=10m 埋込有り(川裏)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)20.50	大崎市	縦断亀裂 L=100m H=1.1m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)9.6	松島町	縦断亀裂 L=100m H=1.1m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)24.9	大和町	縦断クラック L=39m W=0.3m H=0.65m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)25.3	大和町	縦断横断クラック L=44m W=0.3m H=1.03m 沈下H=0.2m、はらみだし	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川・竹林川	北上川下流河川	(右)11.2-9~12+30	大和町	天端の縦断クラック L=39m、W=0.25m、H=1.1m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川・竹林川	北上川下流河川	(左)11.4	大和町	天端の縦断クラック L=12m、W=0.15m、H=1.1m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)12.4-30~12.4+50	石巻市中野	天端沈下 L=17m W=1.8m H=0.4m 堤防縦断クラックL=63m H=1m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)12.4+60~12.6-40	石巻市中島	天端沈下 L=80m H=0.6m 段差0.3m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)12.8+58~13.0+58	石巻市	天端沈下 L=10m H=0.3m、天端縦断クラック L=36m H=1m、横断 L=32m W=0.2m H=1m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)14.2(14.2+31.8-14.4+22.5)	石巻市 成田	堤防天端クラック	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)29.3~29.8	登米市	「日根牛木前排水機上」護岸クラック・堤防クラック	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)39.6+109~39.8-20	登米市	クラック	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)37.4p	登米市	米谷大橋段差	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)河口~1.0k	石巻市	堤防決壊 立付排水設備の上層造出	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	北上大橋下流	石巻市	堤防決壊 約10m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	北上大橋上流	石巻市	堤防決壊 約10m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)4.0付近	石巻市	堤防決壊	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)9.6k+70 ~13.8k+7	石巻市	天端縦断クラック 深さ140cm 幅20cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)13.8-115 ~13.6-20	石巻市	天端道脇縦断クラックL=9.5m Wmax=0.3m Hmax=0.8m 段差15cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)14.4k+70	石巻市	堤防天端縦断クラック	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)15.8-70 ~16.0+15.7	石巻市	天端縦断クラックL=143m Wmax=0.08m Hmax=0.4m	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)20.8~20.8+10	石巻市	管理用送排水石・クラック L=210m(敷力所)	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)23.0+100~23.0-30	石巻市	縦断亀裂(堤防天端縦断クラック) W=2cm H=5cm L=70m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)23.2-50	石巻市	川表板縦断クラックL=20m W=0.02m H=0.03m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)25.2k+50付近	石巻市	縦断はがれ	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)25.4k+10m付近	石巻市	縦断はがれ	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)22.4k	石巻市	堤内板縦断クラックL=10m W=0.05m H=0.08m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)23.4+20 ~23.6-150	石巻市	天端縦断クラックL=15m W=0.2m H=0.9m 裏法面縦断クラックL=190m W=0.1m H=0.9m 表法面縦断クラックL=170m W=30m H=200m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)7.6k-23~7.6k+67	石巻市	天端沈下L=90m、H=0.2m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)7.6k-50~7.6k+67	涌谷町	天端沈下L=100m、クラックL=46m、H=1.0m、W=0.15m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)23.2k+93~23.4k+98	石巻市	天端クラック約193m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)23.8k+83~23.8k+24	石巻市	天端縦断クラック、堤防全体的に沈下、堤外側にはらみを確認。 L=151.5m	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)16.0k+60~16.6k+30	大崎市	堤防沈下、路面クラック	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)19.2k+160~19.6k	美里町	天端縦断クラック L=50m W=30cm H=11.5cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)20.0k-40~20.4k	美里町	堤防沈下、はらみ、縦断クラックあり	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)21.0k	美里町	堤防沈下、はらみ、縦断クラックあり	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)21.6k+160~ 21.8+40	美里町	堤防沈下、はらみ、縦断クラックあり	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)22.0k	美里町	堤防沈下、はらみ、縦断クラックあり	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)22.4k+20 ~22.6k+20	太田市	法面(堤内)縦断クラック L=200m W=35cm H=160cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)23.8k+30~24.2k	大崎市	堤防沈下、はらみ、縦断クラックあり	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)20.9k+15 ~20.9k+120	遠田郡美里町	法面縦断クラック L=105m W=10cm H=70cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)22.8k+100~23.0k-21	美里町	延長約151mにわたり堤防の沈下(深打っている)、横断クラック段差あり。	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)27.2k-43~27.2k+26	大崎市	延長約74mにわたり堤防の沈下、中央部40mが深打最大1.2m沈下。	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)40.3k	大崎市	護岸はらみだし、クラック L=30m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)40.7k-67~40.7k-	大崎市	堤防縦断クラックL=30m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)36.5k-34~36.5k-	大崎市	堤防縦断クラック	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)40.9k-90~40.9k+	大崎市	堤防縦断クラック	応急済
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)1.0k+14~1.0k+42	大崎市	天端縦断クラック L=33m W=4cm H=18cm ※(右)橋本鎮山(大崎市)	応急済
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)1.6k+75~1.6k+16	大崎市	堤防天端に複数の縦断の亀裂、総延長90m、幅0.1m、深さ1.1m。	応急済
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)2.6k~2.6k+85	大崎市	堤防に縦断の亀裂、延長85m、幅0.4m、深さ0.9m。 堤防川裏側の沈下(0.8m)。	応急済
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)1.0k-95~1.0k+5	大崎市	堤防天端、裏法面に複数の縦断の亀裂、延長145m、幅0.5m、深さ1.2m。	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)1.2k+50~1.4+19	大崎市	堤防天端、裏法面に複数の縦断の亀裂、延長169m、幅0.5m、深さ1.0m。 水浸り発生(崖崩れ)	応急済
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)1.8k-157~1.8k-5	大崎市	堤防天端、裏法面に複数の縦断の亀裂、延長100m、幅0.5m、深さ0.8m。	応急済
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)2.0k+70~2.0k+135	大崎市	縦断亀裂(60Lに達するもの) L=65m	応急済

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)22k+59 ~2.8k+10	大崎市	堤防に複数の縦断的亀裂。総延長551m、幅0.4m、深さ1.1m	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)3.8k+105~4.0k+1	大崎市	堤防に複数の縦断的亀裂。総延長235m、幅0.4m、深さ0.9m。	応急済
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)4.4k+120 ~4.6k+120	大崎市	堤防縦断クラック L=200m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)35.7k+45~ 35.7k+17	大崎市	堤防の沈下(最大沈下12cm)、延長62m、パラベット一部破損。	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)4.8k	東松島市	「噴濁器」管理棟損傷(施設状況不明) ・3号機起立不可(高圧となり停止) ・1号、2号機動未実施 ・排気ファン管理棟ダクトから水漏れ、配管浸水	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)131.9k-60	大崎市古川	「新山排水機場」除塵機基礎周りに空漬化有りH=70cm 護岸の浮き上がり H=10cm (操作確認未実施)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(右)1.2+120	大崎市三本木	「三本木排水機場」機場内の地盤沈下 取水道の水路の破損、管理用ゲート側量水機、外れて転倒、吐出管 周りの沈下、燃料配管周りに沈下、防護柵各所沈下により傾き	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(左)2.6+60	大崎市古川	「大江川排水機場」機場内舗装のクラック有り 護岸破損(操作確認未実施) ・燃料配管埋設沈下 ・除塵機基礎アンカー沈下により浮き ・除塵機側面損傷、沈下により傾き、異音 ・操作室プリンター落下、破損	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)39.3+60	大崎市三本木	「竹下江排水機場」 吐口隔壁にクラック有り 吐口と隔壁間に6cmほどのズレ (川表) 胴体沈下30cm、縦目開口50cm、胸壁・翼壁間で開口32mm、胸壁破 損、浮上がり45mm、天端横断クラック W=2mm (川裏) 胸壁・翼壁間で開口2mm、翼壁背面に隙間10mm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)39.3+60	大崎市三本木	「桜沼排水機場」 条件護岸に段差を確認 操作台上層の窓ガラス破損	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)27.1+155	大崎市松山	「新橋五郎排水機場」 胴体と護岸の間に5~10cmの隙間 「高松排水機場」 翼壁と護岸に段差を確認	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)36.5+80	大崎市三本木	「千賀排水機場」 高水敷護岸スラブに浮き上がり H=10cm 格子護岸面にズレを確認	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)37.3+115	大崎市三本木	「箕家排水機場」 条件護岸に段差を確認	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)33.0+10	大崎市三本木	「尾ヶ谷排水機場」 条件護岸に段差を確認	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)38.3	大崎市三本木	「新山第2排水機場」 条件護岸に段差を確認、川表護岸に亀裂、川裏階段の内継ぎ目開口	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)36.9+50	大崎市三本木	「新山第2排水機場」 条件護岸に段差を確認、川表護岸に亀裂、川裏階段の内継ぎ目開口	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)10.1	松島町竹谷	「小川排水機場」 ・窓内部の川裏側壁に開き9cm、胸壁・翼壁の壁間に開き2cm、堤防 天端接続にクラックW=2cm 「風の鼻第3排水機場」:操作不可 胸壁とクラックのずれ ・土留割断部から ・土留割断部クラック ・堤内上流側水路護岸の背後沈下	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)25.1+80	大和町	「原排水機場」 川裏胸壁・翼壁間の目地開口、歪み、ほらみあり 条件護岸ブロックの歪み、狂りあり	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)2.1+60	東松島市野蒜	「富浦排水機場」 川裏護岸クラック L=30m、W=2cm 川表上流側翼壁が上流側に20mm変位 水路右岸側門柱が川割へ1'傾倒	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)4.3+80	東松島市野蒜	「山田排水機場」 天端段差H=10mm 川裏護岸に亀裂水が噴出す(500ml/min) 水路右岸側門柱川割へ1'傾倒 ・扉体全体が川割へ変位20mm ・門柱傾倒に伴い、ゲート芯がずれている	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)9.3+70	松島町	「富浦排水機場」天端亀裂 門柱にヘアクラックの本 法面階段クラックW=3~10mm 「箕家排水機場」天端横断クラック	調査中
4	宮城	鳴瀬川	滑川	北上川下流河川	(右)1.0	大郷町	「内浦排水機場」:操作不可 原動機に不具合発生 「身波川水門」:操作不可 制御室電源ケーブル断線発生 「吉原排水機場」護岸に段差を確認 護岸一般目地開口 川表水路ブロック積み確認 「谷地排水機場」 翼壁にクラック有り 護岸の目地開きを確認 (胴体内部:4.9m地点) 全面に継手の開きH=70~90cm、W=10cm 床面横断クラック L=8m、W=2cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)39.1+50	大崎市三本木	「坂本排水機場」護岸に段差を確認	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)18.47	大郷町	「中浦排水機場」天端横断クラック	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)0.5	東松島市野蒜	「野蒜水門」制御機作動浸水(操作確認未実施)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)35.7+85	大崎市三本木	「三本木第1排水機場」護岸に段差を確認 コンクリート壁の傾斜25mm及び目地開きw=5mm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)35.7+120	大崎市三本木	「三本木第2排水機場」:操作不可 沈下等の影響により全閉することができない コンクリート壁目地開きW=1mm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)35.9+80	大崎市三本木	「三本木第3排水機場」護岸に段差を確認	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)36.0+35	大崎市三本木	「三本木第4排水機場」護岸に段差を確認 コンクリート壁目地開きW=2mm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)26.1+40	大崎市三本木	「三本木第5排水機場」護岸に段差を確認 コンクリート壁目地開きW=0.5mm、クラック開口1mm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)23.8+10	登米市津山町	「石生排水機場」照明灯、基礎パル一本折 格子護岸段差H=23mm、目地W=20mm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)48.8+100	登米市東和町	「岩之沢水門」予備発電機ブレーカー故障 堤内水路の翼壁のズレ H=3cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)8.6	石巻市福地	「福地水門」管理構築物、止水装置一部破損	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)70.0+80	石巻市北上町	「月浜第二水門」 ・メインゲート&サイドゲート仮設に発電機をつなげれば使用可能 ・パランスゲート 操作台&巻揚機落下 強制操作不可、水位差による動作のみ	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)-0.4+35	石巻市北上町	「月浜排水機場」:操作不可 機製機作動せず、配管損傷 震動機浸水あり、堤内水路土砂管埋積	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)3.4+70	石巻市	「谷地第1排水機場」:操作不可 閉鎖機損傷 図体の抜け上がり 45cm	調査中

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)13.2+10	石巻市	「製の自排排水樋管」コンクリート護岸亀裂複数 管理橋上下流の段差 H=20cm 躯体本体へクラック多数 L=1.6m W=0.2m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)27.0+45	大崎市古川	「長瀬排水樋管」護岸に段差を確認	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)27.8+30	涌谷町	天端横断クラック L=3m W=10cm H=138cm 法面(堤内)横断クラック L=3m W=10cm H=20cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)27.8+200	涌谷町	「ミツ江排水樋管」小さなクラック有り	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)30.2+78	大崎市古川	「製の自排排水樋管」護岸に段差を確認	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)30.8+60	大崎市古川	「小島排水樋管」護岸に段差を確認	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)1	大崎市古川	「新山排水樋管」護岸に段差を確認	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)4.2+25	大崎市古川	「深沼江排水樋管」護岸に段差を確認	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)4.8+170	大崎市古川	「中島排水樋管」護岸に段差を確認	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)18.6+125	美里町	「小牛田第1排水樋管」小さなクラック有り	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)18.6+250	美里町	「小牛田第2排水樋管」護岸に段差を確認	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)22.6+80	登米市	「入土排水樋管」機割操作盤、基礎アンカ―抜け	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)12.2+189~12.4+5	涌谷町	法面(堤外)横断クラック L=15.0m W=10cm H=50cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)12.8+111~12.8+15	涌谷町	法面(堤内)横断クラック L=42m W=5cm H=60cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)13.0~13+19	涌谷町	法面(堤内)横断クラック L=19m W=10cm H=50cm 法面(堤外)横断クラック L=19m W=10cm H=50cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)13.6+24~13.6+64	涌谷町	法面(堤外)横断クラック L=13m W=5cm H=60cm 法面(堤内)横断クラック L=10m W=10cm H=105cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)13.6+138~13.8+10	涌谷町	法面(堤内)横断クラック L=72m W=25cm H=105cm 法面(堤外)横断クラック L=72m W=25cm H=105cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)15.2+170~15.4+70	大崎市鹿島台	堤防沈下 L=100m、堤体亀裂 L=98m護岸クラック	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)14.4+70	石巻市大森	「浪波川排水樋管」一次除塵機水平ベーム破損 駆出ゲート蓋芥大	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)27.2+50	登米市津山町	「真牛排水樋管」門柱中間に設置してある梁にクラック 川裏ゲートポンプ組み口部法面汚濁 川裏面体放り 着干有り 川裏呑口部法面汚濁	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)40.0+50	登米市東和町	「冠穴排水樋管」管理橋ベースプレート 左右側間H=5mm 隔壁・翼壁の取付部部の目地沈下2cm 堤外水路ブロック狭りの沈下2cm 川裏階段クラック3mm、破損	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)0.8+100	石巻市笹谷	「笹谷水門」本体・ゲート部2門のうち1門流出	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)31.8+70	石巻市桃生町	「新橋排水樋管」堤防天端横断クラック	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)32.6+80	石巻市桃生町	「五輪堂排水樋管」開閉装置のコンクリート部剝離	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)24.4+75	石巻市八幡町	「不動沢第5排水樋管」:操作不可 アーム部分に白が有り全閉不可 川裏機盤の破損、低水警報破損	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)38.9+120	石巻市南境	「山崎排水樋管」門柱流出(マイターゲートのための門柱不要、操作に支障無)	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)14.0+120	石巻市小船越	「北方排水樋管」開閉装置の開度計の針無し	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)13	涌谷町	「唐崎水門」 操作室からでは1号、2号共に開閉レバーに反応無 機割操作では1号は操作可能、2号は操作不能 2号ゲートの水位計表示異常(0固定) 開閉ボタンを押しても反応無し(エラー表示等なし) ・発動異常は異常音 ・操作室周辺に結露多数	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)34	石巻市桃生町	「橋谷水門」開門右岸上流側の転落防止欄CON柱のコンクリート剝離	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)23.8+150	登米市津山町	「大和山角排水樋管」隔壁・翼壁の取付部部の目地沈下1.5cm、沈下5cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)13.4+60	石巻市大森	「大森第2排水樋管」橋台と石積み護岸に5cmの崩れ	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)4.8+20	栗松島市高松	「新江排水樋管」川裏14cmの放り有り、水路右岸機盤が水路側に 2cm変位、護岸部椅子狭りにクラック多い	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)5.2+90	東松島市	「内野排水樋管」 ・川裏翼壁20~35mm沈下 ・川裏翼壁全体が上流側へ9cm変位 ・護岸クラック、浮き多数 ・川裏は張芝法面が腐壊 ・水路右岸機盤が川裏へ1' 傾倒 ・管理機取り付け部が20mm開口	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)8.99	松島町	「川穴排水樋管」 門柱にへアクラック5~6本	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)24.5+170	大和町	「風の第1排水樋管」 ・隔壁と翼壁の継目に古い錆き2cm ・管継目と天端間の隙間にクラック1cm ・風の翼第2排水樋管1:操作不可 堤防天端横断に横断クラックW=1mm 隙間にクラックW=4mm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川(二線堤)	北上川下流河川		大崎市鹿島台	「二線堤3-4号樋管」護岸沈下15cmの段差、取付水路後継部のズレ 5cm、3号に騒音発生	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川(二線堤)	北上川下流河川		大崎市鹿島台	「二線堤5号樋管」天端横断クラック W=5~15mm	調査中
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)19.1k	角田市平貫	川表法面横断クラック L=30m 幅40cm 深さ180cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(左)29.2k+150m付近	角田市野田	天端沈下 L=70m 深さ20cm	応急済
4	宮城	阿武隈川	阿武隈川下流	仙台河川国道	(右)22.8k+90m付近	角田市坂津田	天端沈下 L=35m 深さ80cm 樋管条件護岸(川表)崩壊 L=10m	調査中
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)5.0k~5.1k+80m	仙台市若林区日辺	天端横断クラック L=180m 幅5.0cm 深さ30~60cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(左)5.2k+90m~ 5.2k+80m	仙台市若林区日辺	天端横断クラック L=30m 幅5.0cm 深さ20cm	応急済
4	宮城	名取川	名取川	仙台河川国道	(右)9.6k+90m~ 9.7k+90m	仙台市太白区柳生	天端横断クラック L=100m 幅2.0~4.0cm 深さ10~20cm	調査中
3	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)12.4+25	涌谷町	「森畑排水樋管」 躯体放り有り H=8cm 天端横断クラック1本、格子鉄護岸、階段にクラック 翼壁目地部の段差 H=2cm、上流側土留壁破損	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)24.4+65	石巻市	「新蔵排水樋管」 天端横断クラック1本、横断クラック2本 格子鉄護岸と階段の崩れ2~3cm 川表河床コンクリートの段差2cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)7.8+170~8.0+10	涌谷町	堤防沈下 L=90m H=9.2m 天端横断クラック 2カ所	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)11.0+60~11.0+150	涌谷町	天端道路横断クラック L=100m 右張りクラック、特殊厚子丸	調査中

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)13.2+140~13.4+70	湧谷町	すべり崩壊 L=20m H=0.4m 路面クラック、堤防沈下、償砂	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)13.6+103~13.8+93	湧谷町	堤防沈下 L=170m H=0.8m 堤防横断クラック L=170m W=0.3m H=0.9m	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)13.0k+11~13.2k	遠田越湯谷町	沈下(基礎地盤) L=89m H=40cm 天端横断クラック L=89m W=10cm H=80cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)14.6k	遠田越湯谷町	天端沈下 L=20m H=30cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)15.6k	遠田越湯谷町	天端ブロック崩壊・沈下 W=5~10cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)9.8k+30~9.8k+80	遠田越湯谷町	天端横断クラック L=8m W=1.5cm 天端横断クラック 3本 L=4.5m W=2cm H=10cm以上 特殊埋天端コンクリート段差 L=50m H=12cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)14.6k+190~14.8k+9	大崎市	天端沈下 L=69m H=70cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)16.6k+157~16.8k	大崎市	天端横断クラック L=43m W=15cm H=47cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)16.8k+50~17.0k	遠田越湯谷町	法面横断クラック L=150m W=10cm H=60cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)17.4k+20~17.4k+8	大崎市	天端横断クラック L=65m W=10cm H=105cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)17.8k+120~18.0k+8	大崎市	天端横断クラック L=90m W=10cm H=85cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)18.8k+58~19.0k+9	遠田越湯谷町	天端沈下 L=168m W=50cm H=50cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)21.4k+30~21.4k+8	大崎市	法面(堤内・堤外)横断クラック L=30m W=10cm H=80cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)22.4k+20~22.6k+2	大崎市	法面(堤内)横断クラック L=200m W=35cm H=160cm	応急済
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)23.2k+170~23.2k+8	遠田越湯谷町	天端沈下 L=20m W=18cm H=30cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(左)23.4k+180~23.6k	遠田越湯谷町	天端沈下 L=20cm W=5cm H=45cm	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)27.0k	大崎市	天端横断クラック	調査中
4	宮城	北上川	江合川	北上川下流河川	(右)29.8k+100 ~29.8k+150	大崎市	天端横断クラック L=50m	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)10.0k+87~0.0k+116	大崎市	高水敷横断クラック L=29m W=35cm H=35cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)0.0k+175~0.2k+6	大崎市	天端法肩横断クラック L=31m W=10cm H=10cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)10.4k+32~0.4k+100	大崎市	法面(堤外)横断クラック L=60m W=12cm H=100cm 法面(堤内)横断クラック L=60m W=15cm H=70cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)0.4k+158~ 0.6k+78	大崎市	小段(堤外)横断クラック L=120m W=5cm H=50cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)0.6k+191~ 0.8k+122	大崎市	法面(堤外)横断クラック L=130m W=10cm H=75cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)1.0k+14~1.0k+47	大崎市	天端横断クラック L=33m W=4cm H=18cm ※(市)楡木峠山樺(大崎市)	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)1.0k+60~1.0k+131	大崎市	天端法肩横断クラック L=70m W=20cm H=78cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)1.2+170~1.4+19	大崎市	法面(堤外)横断クラック L=20m W=13cm H=60cm 天端段差 H=18cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)1.6k+143~ 1.6k+155	大崎市	坂路天端横断クラック L=12m W=10cm H=75cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)1.8k+92~1.8k+129	大崎市	天端横断クラック L=3m W=4cm H=51cm 天端法肩横断クラック L=9m W=4cm H=100cm ※(市)楡木峠山樺(大崎市)	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)2.0k+105~2.2k+7	大崎市	天端法肩横断クラック L=102m W=11cm H=56cm ※(市)楡木峠山樺(大崎市)	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)2.2k+61~2.2k+80	大崎市	坂路法肩横断クラック L=19m W=10cm H=70cm ※(市)楡木峠山樺(大崎市)	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)2.8k+160~ 3.2k+20	大崎市	天端横断クラック L=260m W=11cm H=107cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)3.0k+7~3.0k+85	大崎市	天端横断クラック 3箇所 L=2.5m W=5cm H=37cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)4.0k+111~4.0k+19	大崎市	天端横断クラック L=84m W=18cm H=42cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)14.2k+63~4.2k+92	大崎市	天端横断クラック L=24m W=45cm H=91cm ※市道倉山樺(大崎市)	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)14.8k+10~4.8k+71	大崎市	天端横断クラック L=2m W=1cm H=4cm 天端横断クラック L=60m W=1cm H=4cm 天端横断クラック L=18cm W=4cm H=49cm ※市道倉山樺(大崎市)	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)4.8k+140~ 5.0k+29	大崎市	坂路天端横断クラック L=5m W=52cm H=18cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(左)5.0k+82~5.0k+98	大崎市	天端法肩横断クラック L=16m W=2cm H=21cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)5.2k+115~ 5.2k+191	大崎市	天端横断クラック L=78m W=3cm H=82cm	調査中
4	宮城	北上川	新江合川	北上川下流河川	(右)新江5.4+155 ~江28.2k+100	大崎市	天端坂路横断クラック L=13m W=8cm H=70cm 坂路天端横断クラック L=23m W=7cm H=84cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)12.2+90	大崎市	高水敷クラック L=20m W=10m H=9.7m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)13.7-149~13.7-14	大崎市	天端横断クラック L=9m W=0.98m H=0.3m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)14.0+50	大崎市	坂路クラック L=10m H=0.4m 切替0.5m 沈下0.2m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)16.1	養老町	表法面クラック L=10m W=0.15 H=0.3m 法面崩壊 B=0.5m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)16.7	養老町	表法面クラック L=17m W=0.15 H=1.2m以上	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)21.7-1~21.7-16.3	大崎市	堤防横断クラック L=15.3m W=0.02m H=0.46m 堤防沈下 H=0.14m、路面沈下 Hmax=0.16m 表法面クラック W=0.07m H=0.26m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)23.8~30.0+20	大崎市	堤防横断 L=20m H=5m、堤防沈下 L=203m H=1.4m 表法面横断クラック Hmax=1.4m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)40.0~40.1+30	大崎市	堤防表法面沈下 天端横断クラック L=130m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	竹林川	北上川下流河川	(左)1.2k+50	黒川郡大和町 鶴屋下屋	天端横断崩壊 L=10m W=1cm H=30cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	竹林川	北上川下流河川	(左)1.4k+30	黒川郡大和町 鶴屋下屋	天端横断崩壊 L=10m W=1cm H=30cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	竹林川	北上川下流河川	(右)2.2k+160~ 2.4k+20	黒川郡大和町 鶴屋下屋	天端横断崩壊 L=60m W=20cm H=200cm	調査中

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	鳴瀬川	竹林川	北上川下流河川	(左)3.4k	黒川郡蔵谷町新田	天端堤断亀裂 L=15m W=10m H=300m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	竹林川	北上川下流河川	(右)3.4k	黒川郡蔵谷町新田	天端堤断亀裂 L=20m W=10m H=100m 法面(堤外) L=10m W=1.0m H=2.0m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	竹林川	北上川下流河川	(左)11.2k+100	黒川郡大和町鶴岡下草	天端堤断亀裂 L=4m W=10m H=300m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(左)10.0k+91~ 9.0k+137	大崎市三本木	天端法層断クラック L=48m W=70m H=630m ※(市)横木山山越(大崎市)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(右)9.8k+49~0.8k+65	大崎市三本木	天端堤断クラック L=16m W=30m H=750m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(左)11.0k+119	大崎市三本木	天端堤断クラック L=6m W=60m H=400m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(右)11.2k+126~ 1.2k+130	大崎市三本木	天端堤断クラック 2箇所 W=40m H=200m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(左)11.8k+58~ 1.8k+124	大崎市三本木	天端法層断クラック L=66m W=180m H=1400m ※(市)節山百目木越(大崎市)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(左)2.6k+60~2.6k+73	大崎市吉川	天端堤断クラック 2本 L=18.1m H=50m 天端堤断クラック 3箇所 W=40m H=450m ※(市)節山百目木越(大崎市)	応急済
4	宮城	鳴瀬川	多田川	北上川下流河川	(左)3.0k+24~3.0k+34	大崎市三本木	天端堤断クラック L=3m W=20m H=20m 坂路(堤内)横断クラック L=20m W=80m H=70m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)4.4k~5.0k	東松島市浅井	天端堤段目地割き・横断亀裂 L=600m W=50m H=50m ※R45号機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)6.2k	東松島市浅井	天端堤断亀裂 L=10m W=100m H=500m ※(県)鹿島台噴瀝機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)6.2k+100	東松島市浅井	小段(堤内)横断亀裂 L=20m W=400m H=500m ※(町)原田入取機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)6.8k+50	東松島市浅井	天端堤断亀裂 L=10m W=50m H=400m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)6.8k+100	宮城県松島町竹谷	天端堤断亀裂 L=100m W=10~200m H=450m ※(県)鹿島台噴瀝機(町)竹谷種谷機	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)7.4k+100	宮城県松島町竹谷	法面(堤内)横断亀裂 L=100m W=10m H=40m 法面(堤外)横断亀裂 L=100m W=10m H=40m ※(県)鹿島台噴瀝機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)8.0k+80	宮城県松島町竹谷	坂路(堤外)亀裂 L=10m W=10m H=50m ※(県)鹿島台噴瀝機	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)8.0k+190	宮城県松島町竹谷	小段(堤外)横断亀裂 L=0.8m W=100m H=40m ※(県)鹿島台噴瀝機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)8.4k+100	宮城県松島町竹谷	小段(堤外)横断亀裂 L=0.5m W=300m H=40m ※(県)鹿島台噴瀝機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)8.6k+10~8.6k+30	宮城県松島町竹谷	天端堤断亀裂 L=20m W=20m H=500m ※(県)鹿島台噴瀝機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)8.8k+20	宮城県松島町竹谷	天端堤断亀裂 L=5m W=30m H=50m ※(県)鹿島台噴瀝機	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)8.8k+160	宮城県松島町竹谷	天端堤断亀裂 L=15m W=50m H=500m ※(県)鹿島台噴瀝機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)9.0k+20	宮城県松島町竹谷	法面(堤内)横断亀裂 L=15m W=50m H=50m ※(県)鹿島台噴瀝機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)9.0k+100	宮城県松島町竹谷	天端堤断亀裂 L=40m W=50m H=500m ※(県)鹿島台噴瀝機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)9.2k+40	宮城県松島町竹谷	天端堤断亀裂 L=5m W=30m H=50m ※(県)鹿島台噴瀝機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)9.2k+130	宮城県松島町竹谷	天端堤断亀裂 L=15m W=50m H=100m 法面(堤内)横断亀裂 L=15m W=50m H=100m ※(県)鹿島台噴瀝機	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)9.4k~9.4k+100	宮城県松島町竹谷	法面(堤内)横断亀裂 L=100m W=100m H=100m ※(県)鹿島台噴瀝機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)10.0k+30	宮城県松島町竹谷	天端堤断亀裂 L=40m W=60m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)10.2k+40	宮城県松島町竹谷	天端堤断亀裂 L=120m W=80m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)10.8k+100	宮城県松島町竹谷	天端堤断亀裂(多数あり) L=3.0m W=500m 小段(堤内)横断・横断亀裂 L=10m W=500m H=1000m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)10.8k+60	宮城県松島町竹谷	坂路(堤外)横断亀裂 L=3.0m W=50m H=100m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)11.0k	宮城県松島町竹谷	小段(堤内)横断・横断亀裂 L=13m W=500m H=1000m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)11.0k+150	宮城県松島町竹谷	天端堤断亀裂 L=0.5m W=200m ※(県)鹿島台噴瀝機(町)竹谷種谷機	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)11.2k+40~ 11.2k+78	宮城県松島町竹谷	その他(噴砂等) L=32m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)11.4k	宮城県松島町竹谷	天端堤断亀裂 L=10m W=30m H=100m 天端堤断亀裂 L=3m W=100m H=500m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)11.6k+100	宮城県松島町竹谷	横断亀裂(HWLに達するもの) L=27m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)11.8k+80~ 11.8k+143	宮城県松島町竹谷	横断亀裂(HWLに達するもの) L=63m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)11.8k+150	宮城県松島町竹谷	横断亀裂(HWLに達しないもの) L=4m その他(噴砂等)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)12.0k+150	宮城県松島町内湊	横断亀裂(HWLに達しないもの) L=2m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)12.0k+50	宮城県松島町内湊	横断亀裂(HWLに達しないもの) L=5m その他(噴砂等)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)13.0k+150~ 13.2k+50	宮城県松島町内湊	天端法面沈下 L=100m W=50cm H=200m ※関連146号	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)13.2k+170	宮城県松島町内湊	横断亀裂(HWLに達しないもの) L=60m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)13.6k	宮城県松島町内湊	横断亀裂(HWLに達しないもの) L=15m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)13.6k	宮城県松島町横谷	天端堤断亀裂 L=3m W=300m 小段(堤内)横断亀裂 L=1.5m W=30m 法面(堤内)横断クラック L=2.0m W=80m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)13.8k	宮城県松島町横谷	その他(噴砂等) L=32m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)14.0k	宮城県松島町横谷	法面(堤内)横断亀裂 L=50m W=3~200m H=500m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)14.2k	宮城県松島町横谷	横断亀裂(HWLに達しないもの) L=100m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)14.4k	宮城県松島町横谷	法面(堤内)横断亀裂 L=50m W=400m H=1100m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)15.0k+100~15.2k	大崎市節山台内湊	横断亀裂(HWLに達するもの) L=180m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)16.0k+100~ 16.2k+100	黒川郡大塚町山越	小段(堤内)横断亀裂 L=200m W=200m H=1800m	応急済

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)18.6%	黒川郡大郷町 山城	天端舗装横断破壊 L=2m W=300cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)17.4k+100	黒川郡大郷町 山城	法面(堤内)横断亀裂 L=65m W=5cm H=100cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)17.6k+80~ 17.6k+160	黒川郡大郷町 山城	法面(堤内)横断亀裂 L=160m W=15cm H=100cm 天端舗装亀裂 L=100m W=15cm H=100cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)17.6%	黒川郡大郷町 山城	天端(堤内側)横断亀裂 L=28m W=5cm H=100cm 天端舗装横断破壊 L=1.7m W=290cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)17.6k+100	黒川郡大郷町 粉川	護岸沈下 L=50m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)17.8k+100~ 17.8k+170	黒川郡大郷町 山城	法面(堤内)横断亀裂 2本 L=70m W=15cm H=100cm L=10m W=15cm H=100cm 小段(堤内)横断亀裂 2本 L=70m W=15cm H=100cm L=10m W=15cm H=100cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)18.4k+100	黒川郡大郷町 羽生	天端舗装横断破壊 L=2.5m W=300cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)18.6k~18.6k+100	黒川郡大郷町 粉川	法面(堤内)横断亀裂 L=100m	応急済
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)19.2%	黒川郡大郷町 羽生	法面(堤外)横断亀裂 L=15m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)19.6k+100	黒川郡大郷町 粉川	天端舗装横断破壊 L=2.0m W=300cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)19.8k+100	黒川郡大郷町 粉川	天端舗装横断破壊 L=1.1m W=310cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)20.0k~20.0k+30	黒川郡大郷町 羽生	天端舗装横断亀裂 L=15.0m W=20cm H=50cm 法面(堤内)横断亀裂 L=30.0m W=20cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)20.5k~21.0k	黒川郡大郷町 中村	天端舗装横断破壊 3箇所 L=1.5m W=300cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)21.7k+100	黒川郡大郷町 中村	小段(堤内)横断亀裂 L=25m W=100cm H=30cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)22.3k~22.5%	黒川郡大郷町 土橋	天端舗装横断亀裂 6箇所 W=300cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)23.1k~23.3%	黒川郡大郷町 土橋	天端舗装横断亀裂 多数 W=300cm 法面(堤内)横断亀裂 L=20m W=70cm H=230cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)23.5k+100	黒川郡大和町 落合	法面(堤内)横断亀裂 L=75m H=16m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)24.0k~24.1k+100	黒川郡大和町 土橋	天端舗装横断亀裂 多数 W=300cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)24.7k+150~ 24.7k+100	黒川郡大和町 越島	天端舗装横断亀裂 L=50m W=6cm H=50cm 天端舗装横断亀裂 L=3.5m W=30cm 段路(堤外)横断亀裂 2本 L=1.5m W=5cm H=30cm L=8.0m W=5cm H=30cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)25.3%	黒川郡大和町 落合	法面(堤内)横断亀裂 L=15m W=40cm H=5cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)25.7%	黒川郡大和町 越島	段路(堤内)横断亀裂 L=18m W=5cm ※(黒)塊産古河砂、(黒)大和松島産	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)28.3k+30~ 28.3k+50	黒川郡大和町 落合	法面(堤外)横断亀裂 L=20.3m W=50cm H=21cm 法面(堤外)横断亀裂 L=20m W=20cm H=80cm 法面(堤内)横断亀裂 L=3m W=50cm H=60cm 堤内法面横断亀裂 L=19.5m H=58cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)28.5k+10	黒川郡大和町 越島	天端舗装横断亀裂 L=8m W=5cm H=100cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)29.3%	黒川郡大和町 越島	天端舗装横断亀裂 L=8m W=2~5cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)29.3k+100	黒川郡大和町 越島	法面(堤外)崩壊 L=10m W=2~5cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)29.3k+160	黒川郡大和町 越島	法面(堤外)崩壊 L=20m W=2~5cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)29.5k~29.5k+30	黒川郡大和町 越島	法面(堤外)崩壊 L=10m W=2~5cm H=50cm 法面(堤外)崩壊 L=10m W=2~5cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)29.5k+100	黒川郡大和町 越島	天端舗装横断亀裂 L=35m W=2~5cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)29.7%	黒川郡大和町 越島	天端舗装横断亀裂 L=35m W=2~5cm H=50cm 法面(堤外)横断亀裂 L=10m W=2~5cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)29.7k~29.7k+15	黒川郡大和町 越島	横断亀裂(HWLに達しないもの) L=15m 横断亀裂(HWLに達しないもの)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)29.9k+10	黒川郡大和町 越島	天端舗装横断亀裂 L=3m W=2~5cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)30.1%	黒川郡大和町 舞野	積みブロックのほらみ L=19m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)30.3%	黒川郡大和町 舞野	法崩れ(堤外) L=50.0m W=5.0m H=5.0m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(右)31.1k+100	黒川郡大和町 舞野	天端舗装横断亀裂 L=40m W=26cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)30.3%	黒川郡大和町 舞野	天端舗装横断亀裂 L=5m W=2~5cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)31.3%	黒川郡大和町 舞野	天端・法面・法尻横断クラック L=22m W=8cm H=80cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)31.5%	黒川郡大和町 舞野	法崩れ L=14.0m W=4.0m H=4.0m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	吉田川	北上川下流河川	(左)31.5k+100	黒川郡大和町 舞野	堤防天端横断亀裂 L=7.5m W=2cm H=30cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)10.0%	東松島市浜市	石積護岸沈下 L=20m H=400cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)10.0k+35~ 10.0k+100	東松島市野森	特殊舗装横断破壊 L=50m 特殊舗装目録のズレ W=3cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)10.4k+10	東松島市浜市	天端沈下 L=14.3m W=400cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)1.0k+180	東松島市浜市	法面(堤内)洗掘 L=56m W=200cm H=120cm 段差洗掘 L=17.8m W=30m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)1.2k+100	東松島市浜市	法面(堤内)洗掘 L=10m W=50cm H=60cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)1.4k+100	東松島市浜市	法面(堤内)洗掘 L=50m W=480cm H=320cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)3.4k+100	東松島市小野	小段(堤内)横断亀裂 L=4m W=5cm H=4cm 天端舗装法面剥き L=24m W=5cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)5.2k+100~ 8.2k+100	東松島市西福田	天端亀裂 多数 L=1000m (W=2~4m H=11cm)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)12.7%	遠田郡美里町 砂山	横断亀裂(HWLに達しないもの) L=4m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)13.5k+172~ 13.7k+17	遠田郡美里町 砂山	天端横断クラック L=45m W=50cm H=20cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)13.9k+65~ 14.0k+18	遠田郡美里町 二塚	天端横断クラック L=53m W=10cm H=50cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)15.0k~15.1%	大崎市鶴島台 船橋	小段(堤内)横断クラック L=100m W=20cm H=200cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)15.9%	大崎市鶴島台 船橋	カズラ根	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)16.6%	遠田郡美里町 小牛田	堤防横断クラック L=100m W=30cm H=50cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)21.6k+184~ 21.5k+199	大崎市	横断亀裂(HWLに達しないもの) L=15m 横断亀裂(HWLに達しないもの) 沈下(基礎地盤)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)21.7%	遠田郡美里町 小牛田	管理橋護岸板ジョイント部クラック W=5cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)29.5k~29.5k+10	大崎市三本木	すべり崩壊(はらみ出し) L=10m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)29.8k+180~ 29.3k+160	大崎市三本木	横断亀裂(HWLに達しないもの) L=463m 横断亀裂(HWLに達しないもの) 沈下(基礎地盤)	調査中

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)31.8k+111~31.9k+150 (既設土留合流点)	大崎市古川	天端横断クランク L=21m W=30m H=30cm ※柱状管理用道路(大崎市)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)31.9k+111~ 32.1k+21	大崎市古川	天端横断クランク L=116m W=240cm H=108cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)34.7k+195~ 35.0k+6	大崎市三本木	法面(堤内)横断クランク L=77m W=100m H=70cm 小段(堤内)横断クランク L=177m W=100m H=82cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)35.5k+2~ 35.5k+7.8	大崎市三本木	天端横断 1箇所 W=300cm H=40cm 法面(堤内)法面横断クランク L=78m W=100cm H=97cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)35.7k+78~35.7k+ 149	大崎市三本木	法面横断クランク L=11m W=30cm ※市道川多現防護(大崎市)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)38.1k+187~ 38.1k+197	大崎市三本木	天端横断クランク 2箇所 W=24cm H=4cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)38.1k+85~ 38.3k+20	大崎市三本木	天端横断クランク L=130cm W=50cm H=61cm ※ 県道中新田三本木橋(宮城県)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)38.3k+187~ 38.3k+187	大崎市三本木	天端横断クランク L=30m W=18cm H=16cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)39.1k+10~ 39.1k+39	大崎市三本木	法面(堤外)横断クランク L=20m W=15cm H=100cm 坂路天端横断クランク L=20m W=10cm H=65cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)39.2k+110~ 39.2k+121	大崎市三本木	法面(堤外)横断クランク L=10cm W=5cm H=70cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)39.7k+162~ 39.7k+199	大崎市三本木	横断亀裂(HWLに達しないもの) L=37m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)40.0k+60~ 40.0k+139	大崎市三本木	天端陥没 L=70m W=20cm H=90cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(右)40.1k+153~ 40.3k+14	大崎市三本木	坂路天端横断クランク L=50m W=8cm H=38cm 天端横断クランク L=1m W=1cm H=5cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川	北上川下流河川	(左)40.2k+36~ 40.2k+97	大崎市三本木	法面(堤外)横断クランク L=60m W=15cm H=34cm 高水敷 L=80m ※液状化	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 緑探川	北上川下流河川	6.6k+100(自前線)	東松島市西福田	天端横断亀裂 L=10m W=1cm H=50cm	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 緑探川	北上川下流河川	7.6 (鳴瀬川右岸)(自前線)	東松島市西福田	天端横断亀裂 L=150m W=0.5~4cm H=60cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 緑探川	北上川下流河川	7.4k+160 (鳴瀬川右岸)(自前線)	東松島市西福田	天端法面(堤外)横断亀裂 L=151m W=120cm H=80cm ※埋れ亀裂 有り	応急済
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 吉田川	北上川下流河川	1.2k+150~1.4k (鳴瀬川右岸)(自前線)	東松島市野蒜	堤防法面 L=50m W=10m H=4m 緑探岸壁 L=50m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 吉田川	北上川下流河川	1.6k~2.4k+109 (鳴瀬川右岸)(自前線)	東松島市野蒜	積石流出 L=700m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 吉田川	北上川下流河川	3.6k+64~3.6k+139 (自前線)	東松島市川下	横断亀裂(HWLに達しないもの) L=75m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 吉田川	北上川下流河川	3.6k(自前線)	東松島市川下	天端横断亀裂 L=48m W=4cm H=59cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 吉田川	北上川下流河川	4.0k+150(自前線)	東松島市川下	橋合貫面沈下 H=23cm(県管理施設部分) 堤防沈下 H=20cm(河川管理施設部分)	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 吉田川	北上川下流河川	5.4k (鳴瀬川右岸)(自前線)	東松島市川下	坂路(堤外)横断亀裂 2本 L=240m W=60cm H=50cm L=115m W=6 cm H=50cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 吉田川	北上川下流河川	9.6k+100~9.6k(自前線)	東松島市川下	天端横断亀裂 多数 L=100m W=44cm H=47cm	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 吉田川	北上川下流河川	8.8k+160~9.0k+11 (自前線)	大崎市鹿島台本間 原	オベリ崩壊(はらみ出し) L=31m	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 吉田川	北上川下流河川	9.4k(自前線)	大崎市鹿島台本間 原	天端横断亀裂 L=50m W=2cm H=50cm ※埋れ亀裂有り	調査中
4	宮城	鳴瀬川	鳴瀬川 吉田川	北上川下流河川	9.8k(自前線)	大崎市鹿島台本間 原	天端横断亀裂 L=50m W=5cm H=20cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)3.0+120	石巻市	「不動沢第三排水樋管」 川表石積護岸の天端崩壊	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)3.2+12	石巻市	「不動沢第二排水樋管」 川表石積護岸の天端崩壊	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)3.4+67	石巻市	「不動沢第一排水樋管」 川裏護岸の天端コンクリート崩壊 護岸天端コンクリート崩壊	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)4.2-53	石巻市	「袋谷地第四排水樋管」 本体と翼壁の総差 2cm 川裏護岸裏の土砂30cm×30cm陥没	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)13.3	石巻市	「大森第一排水樋管」 (涵体内部:中央部(2.4m地点)) 涵体の破損(涵内カメラで確認)	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)23.0-100 ~23.2-60	石巻市	嵩水敷横断クランク多数	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)23.2+100 ~23.8+170	石巻市	天端横断クランク L=70m W=0.02m H=0.05	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)23.0+100 ~23.0+120	石巻市	天端横断クランク L=20m W=0.05m H=0.09	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)25.2+50	石巻市	天端横断クランク W=0.03 H=0.05 縫接しがれ 200cm×240cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)2.8k+60	石巻市	護管貫面土砂流出	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)3.0k	石巻市	緊急嵩上げズレ L=15m W=5cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)3.2k+100	石巻市	護管貫面 L=100m H=30cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)3.4k	石巻市	護管貫面土砂流出 L=100m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)5.6k+170	石巻市	石積護岸流出 L=20m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)7.0k+150	石巻市	堤防天端(鋪設)段差 L=3m H=3cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)8.0k+120	石巻市	堤防法面崩れ	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)13.4k+110 ~13.4k+59	石巻市	天端横断クランク L=40m W=10cm H=90cm	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)13.6k+100~13.8k	石巻市	天端横断クランク L=100m W=4cm H=10cm ※市道北上川護河石積	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)15.2k	石巻市	橋子護管(条件護管)クランク 多数 管理橋 段差 60cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)19.8k+140	石巻市	堤防天端沈下 L=75m H=85cm 天端横断クランク L=75m W=12cm H=135cm ※液状化	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)21.0k~21.4k	石巻市	天端横断クランク L=400m W=2~3cm ※県道河内米山橋(東部土木事務所)	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)22.4k	石巻市	天端横断クランク L=13.4m W=1cm	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)23.0k	石巻市	天端横断クランク L=15.8m W=1cm H=5cm 天端沈下 L=15.8m W=103cm H=3cm	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)23.0k+100	石巻市	天端横断クランク L=50m W=10cm H=30cm 法面(堤内)横断クランク L=50m W=10cm H=50cm 法面(堤外)横断クランク L=50m W=10cm H=50cm	応急済

河川番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)23.4k	石巻市	天端横断クランク L=2.3m W=2m H=5m	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)24.8k+100	石巻市	天端横断クランク L=2.51m W=2m H=3m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)25.6k	石巻市	天端横断クランク L=7m W=3m H=10m 天端横断クランク L=1.5m W=1m H=2m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)28.4k+100	石巻市	天端横断クランク L=10.8m W=0.4m H=測定不能 ※(主)漁谷・津山橋	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)29.8k+150	登米市	堤防天端横断クランク L=2.8m W=1.5m H=3m ※(市)旧北上川右岸2号橋	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)30.2k	石巻市	天端横断クランク L=2.4m W=1m H=5m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)30.4k	石巻市	天端横断クランク L=30m W=20m H=7m 天端沈下 L=30m H=20m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)30.4k+100	石巻市	天端横断クランク L=10m W=4m H=5m 天端横断クランク L=3.4m W=2m H=4m 天端沈下 L=10m W=4m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(右)30.4k+100	登米市	天端横断クランク L=2.8m W=1.5m H=1m ※(市)旧北上川右岸2号橋	調査中
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)31.6k	石巻市	天端横断クランク L=2.3m W=1m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)31.8k+100	石巻市	天端横断クランク L=2.3m W=0.6m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)32.8k	石巻市	天端横断クランク L=2.1m W=0.5m	応急済
4	宮城	北上川	旧北上川	北上川下流河川	(左)33.4k+100	石巻市	天端横断クランク L=6.32m W=2m H=14m 天端沈下 L=3.16m H=10m ※(主)漁谷・津山橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.4+50	石巻市福地	「川川排水機場」低水側岸天端コンクリート破損	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)47.4	登米市東和町	「中畑第二排水機場」 川表水路ブロック破損目地調整1cm 川表階段クランク5mm 川表裏側1mクランク	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)26.8+100	登米市津山町	「第二柳生排水機場」函体抜上り H=50m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)44.6+120	登米市東和町	「江口排水機場」 函体と管の目地間に開き1cm 梯子周りの腐食目地調整にクランク5mm 天端横断クランク1cm 川表水路と土留め間の接線部に開き1cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)44.6+120	登米市東和町	「小橋排水機場」 川表水路のブロック積ゆるみ 川表小段の平場コンクリートすき3cm 天端横断クランク2cm 川表階段クランク3mm 川表函体入り口上部クランク2mm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)25.69	登米市津山町	「彩沼排水機場」 川表岸線抜上り60cm 川表函体抜上り16cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)27.0+100	登米市津山町	「第一柳生排水機場」 (函体内部・中央部(2.3m地点)) 函体の破損(管内カサで確認)	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)11.4+11~11.6-110	石巻市	天端沈下 L=1.60m W=1.4m H=1m 天端横断クランク L=11.0m H=1m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)20.2	石巻市	法面遊壊(河堤閉塞なし)	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)37.4	登米市	天端沈下 L=30m H=0.5m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)137.8+40~37.8+70	登米市	養法面はらみL L=30m B=0.2m	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)3.0k~3.8k	石巻市	法面(川裏)洗掘 L=400m ※R338号橋	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.6k+150	石巻市	天端横断クランク L=143m W=30m H=45m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)7.8k+20	石巻市	天端横断クランク L=40m W=30m H=25m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)8.0k+80~8.0k+100	石巻市	護岸破損	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)8.8k+50~8.8k+145	石巻市	天端横断クランク L=85m W=8m H=120m ※(集)北上・河元橋	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)10.0k+100	石巻市	天端横断クランク L=66m W=7m H=110m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)10.2k+150	石巻市	天端横断クランク L=220m W=3m H=45m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)10.4k+50	石巻市	天端横断クランク L=140m W=4m H=30m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)11.0k	石巻市	天端横断クランク L=403.7m W=1.12m H=155m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)12.0k+20	石巻市	天端横断クランク L=967m W=70m H=92m(最大) ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)12.0k+50	石巻市	天端横断クランク L=15m W=5m H=5m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)12.0k+150	石巻市	堤防天端横断クランク L=41m W=2m H=20m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)12.4k+50	石巻市	法面(堤内)洗掘 L=274.2m H=35m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)12.8k	石巻市	天端横断クランク L=255.6m W=10m H=130m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)13.2k+20	石巻市	天端横断クランク L=196.5m W=10m H=89m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)13.6k+150	石巻市	天端横断クランク L=84m W=10m H=85m 天端横断クランク L=8m W=3m H=85m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)14.0k	石巻市	天端横断クランク L=22m W=4.5m H=40m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)14.2k+10	石巻市	天端横断クランク L=28.7m W=10m H=80m ※(主)河北・橋生橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)14.4k+100	石巻市	天端横断クランク L=38m W=3m 天端横断クランク L=18.6m W=5m H=40m ※(主)河北・橋生橋	応急済

県番号	県名	水系名	河川名	事務所名	箇所	市町村	被災内容	対応状況
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)25.6k~28.2+100	登米市	船谷水門管理橋橋脚点検橋台背面盛土沈下 L=7.5m W=0.5m H=10 船谷水門管理橋橋脚点検橋台背面盛土沈下 L=7.5m W=0.5m H=10cm 船渡水門管理橋橋脚点検橋台背面盛土沈下 L=9m W=1m H=10cm 船渡水門管理橋橋脚点検橋台背面盛土沈下 L=9m W=1m H=10cm 法原クラック(船谷水門左岸下流側) L=8m W=10cm H=15cm 天塚(船谷水門右岸側)横断クラック L=7m W=0.5cm H=10cm 天塚横断クラック(縦型ガードレール背面) L=2m W=0.5cm H=5cm 沈下取壊壁クラック 法原(船谷水門右岸下流側)クラック L=8m W=10cm H=15cm 天塚(船谷水門右岸側)横断クラック L=4m W=1cm H=10cm ※(市)小泉・船渡橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)25.8k	登米市	ゲート戸当り筋コンクリート新橋 管理橋橋脚 橋脚背面沈下 H=10cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)26.6k	登米市	天塚横断クラック L=4.8m W=1cm H=5cm ※(市)本町元町橋	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)28.8k	登米市	条件種岸沈下 H=1cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)26.8k+100	登米市	天塚横断クラック L=64m W=1cm H=6cm ※(市)本町元町橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)27.0k+50	登米市	小泉(堤内)横断クラック L=84m W=0.8cm H=16cm 小泉(堤内)横断クラック L=4m W=3cm H=6cm ※(県)船渡橋	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)27.2k+50	登米市	発電機室 堤内種岸沈下・クラック W=2cm H=8cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)27.2k+100	登米市	天塚横断クラック L=8m W=3cm H=20cm 小泉(堤内)横断クラック L=16m W=5cm H=20cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)28.4k	登米市	天塚横断クラック L=9.2m W=0.5cm H=9cm ※R342号橋	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)35.6k	登米市	条件種岸クラック W=3cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)36.6k	登米市	天塚横断クラック L=3.5m W=1cm H=7cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)38.2k	登米市	小泉横断クラック L=120m W=3cm ※(県)登米東橋	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)37.6k+100	登米市	天塚横断クラック L=2.5m W=2cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)38.0k	登米市	天塚横断クラック L=3.5m W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)38.4k	登米市	天塚横断クラック L=17.5m W=1cm 天塚横断クラック L=7m W=1cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)41.2k	登米市	川表種岸沈下 H=3cm	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)41.4k	登米市	天塚横断クラック 2本 L=17~54.2m W=5~7cm H=45~175cm 法面横断クラック 2本 L=11~37m W=6~20cm H=85~105cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)44.2k+150	登米市	天塚横断クラック L=4m W=10cm H=20cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(左)44.6k+150	登米市	天塚横断クラック L=2.8m W=5cm H=40cm	応急済
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)46.0k+60	登米市	天塚横断クラック L=80m W=3cm H=4cm ※(市)北上堤防橋	調査中
4	宮城	北上川	北上川下流(新北)	北上川下流河川	(右)47.6k+73	登米市	天塚横断クラック L=80m W=3cm H=4cm ※(市)川衣1号橋	応急済
4	宮城	北上川	二段川	北上川下流河川	(左)0.2	登米市東和町	「川口排水樋管」 管壁にクラック(上下流側に最大W=2mm) 過去の発生していたクラックの拡大	調査中
4	宮城	北上川	南沢川 (2-1区間)	北上川下流河川	(右)0.2k+100	登米市	堤防横断クラック L=10.3m W=2cm H=5cm 堤防横断クラック L=3.6m W=1cm H=5cm	応急済
4	宮城	北上川	南沢川 (2-7区間)	北上川下流河川	(右)0.2k+100	登米市	ブロック積み替え L=7.6m W=9cm	調査中
4	宮城	北上川	南沢川 (2-7区間)	北上川下流河川	(右)0.2k+100	登米市	取付道路(路肩)亀裂 L=32m W=10cm H=80cm	応急済

直轄ダムの3月11日の実施した事項		直轄ダムの3月30日の状況 18:00現在	直轄ダムの3月31日の状況 18:00現在	
直轄 管理 ダム	①石淵ダム(北統)	・天端クラック被害小／右岸の山の斜面のり崩れ／15:40一次点検終了	発電取水量増量	発電取水量増量
	②田瀬ダム(北統)	・常用ゲート空気弁より漏水 措置済み／15:57一次点検終了		
	③湯田ダム(北統)	一時点検終了 異常なし	発電取水量増量	発電取水量増量
	④四十四田ダム(北統)	・発電所停止し代替放流中／二次点検終了 18:40 異常なし	発電取水量増量	発電取水量増量
	⑤御所ダム(北統)	・基礎部漏水 毎分21ℓ → 127.56ℓ／発電所停止し代替放流の準備中	発電取水量増量	発電取水量増量
	⑥白川ダム(最統)	・漏水微増	発電取水量増量	発電取水量増量
	⑦寒河江ダム(最統)	一時点検終了 異常なし 15:15	発電取水量増量	発電取水量増量
	⑧鳴子ダム	一時点検終了 異常なし／二次点検終了 異常なし 18:27	発電取水量増量	発電取水量増量
	⑨釜房ダム	庁舎断水 一時点検終了 異常なし 16:00 ／二次点検 漏水量のみ 設備は日没のため明日	漏水量・揚圧力観察中 警報局舎津波で浸水(閉上)／警報局舎津波で流出(藤塚) 発電・水道取水量増量	漏水量・揚圧力観察中 警報局舎津波で浸水(閉上)／警報局舎津波で流出(藤塚) 発電・水道取水量増量
	⑩浅瀬石川ダム	発電所停止 15:42代替放流開始 一次点検16:00 二次点検18:00終了	発電取水量増量	発電取水量増量
	⑪玉川ダム	一時点検終了 異常なし 16:27 17:00二次点検終了(異常なし)	発電取水量増量	発電取水量増量
	⑫七ヶ宿ダム	一時点検終了 異常はないが下流電力G取水口異常／漏水通常より若干増 管理用発電機は地震と同時に停止		
	⑬三春ダム	15:55一時点検終了 監査廊に軽微なクラック大きな被害なし		
	⑭月山ダム	一時点検終了 異常なし 15:23		
	⑮摺上川ダム	天端軽微なクラック・浸透漏水に濁度有り・量に変化なし	天端クラックについて監視中 発電取水量増量	天端クラックについて監視中 発電取水量増量
直轄 建設 ダム	⑯長井ダム	点検終了 16:20 異常なし	発電取水量増量	発電取水量増量
	⑰森吉山ダム	点検終了 16:45 異常なし		
	⑱胆沢ダム	右岸部自然時山崩壊 幅30m 河道閉塞なし 17:10一次点検終了(異常なし)明朝より二次点検を実施		
	⑲津軽ダム	16:55 点検終了 異常なし		
⑳成瀬ダム	16:42 一次点検完了 異常なし 明朝点検開始予定			
その他				

砂防関係現状報告(東北地方太平洋沖地震)

平成23年3月31日(木)18時00分現在

震度(砂防基準点)	事務所名	体制	人的被害	CCTV点検	地上点検(3/13現在)	その他
5弱	新庄	警戒 ↓ 注意 (12日14:15)	現時点で被害報告なし	CCTV稼働数 38台中34台	<p>■現地点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鮭川流域点検完了。異常なし。(12日10:10) ・寒河江川流域点検完了。異常なし。(12日9:43) ・赤川流域点検完了。異常なし。(12日11:21) ・角川・銅山川流域点検完了。異常なし。(12日11:05) <p>※積雪により点検困難箇所あり</p> <p>地上から到達できる箇所については全て点検完了</p>	
6強	福島	非常 ↓ 注意 (12日14:00)	現時点で被害報告なし	CCTV稼働数 21台中17台	<p>■現地点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・荒川流域点検完了。異常なし。(12日10:38) ・須川流域点検完了。異常なし。(12日11:05) ・松川流域点検完了。異常なし。(12日12:30) <p>※積雪により点検困難箇所あり</p> <p>地上から到達できる箇所については全て点検完了</p>	
6弱	岩手	非常 ↓ 注意 (13日19:00)	現時点で被害報告なし	CCTV稼働数 15台中13台	<p>■現地点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・八幡平山系(岩手県側)点検完了。異常なし。(12日13:00) ・12日23:43発生地震(震度4)を受け、八幡平山系(岩手県側)鬼又沢の点検開始(13日8:04)点検完了。異常なし。(13日9:25) ・栗駒山系のうち、市野ノ原、槻木平点検完了。異常なし。(12日9:20) ・栗駒山系のうち、小河原、産女川下流点検完了。(12日10:40) ・小河原で一部法面崩落箇所あり。河道閉塞なし。 <p>※積雪により点検困難箇所あり</p> <p>地上から到達できる箇所については全て点検完了</p>	
4	湯沢	警戒 ↓ 注意 (12日15:00)	現時点で被害報告なし	CCTV稼働数 9台中9台	<p>■現地点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・八幡平山系(秋田県側)点検完了。異常なし。(12日12:24) <p>(小先達第1砂防堰堤、生保内川第1砂防堰堤、生保内川第2砂防堰堤、生保内川遊砂地、先達川第3砂防堰堤、先達川上流崩壊地)</p> <p>※積雪により点検困難箇所あり</p> <p>地上から到達できる箇所については全て点検完了</p>	
5強	下流	非常 ↓ 注意 (13日19:00)	現時点で被害報告なし	CCTV稼働数 3台中2台	<p>■現地点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・栗駒山系のうち、裏沢川、御沢点検完了。異常なし。(12日7:00) ・栗駒山系のうち、浅布、小川原点検完了。異常なし。(12日13:54) <p>地上から到達できる箇所については全て点検完了</p>	<p>※(3/11確認情報)</p> <p>栗原市花山総合支所より 国道398号異常なし 浅布、小川原異常なし、建物異常なし</p>

・栗駒山系の天然ダムについては、地上からの確認は不可能
(磐井川の市野ノ原、槻木平、横森、産女川下流、三迫川の御沢、裏沢については地上からの点検の結果異常なし)
(小河原については、一部法面崩落箇所あり。河道閉塞なし。)

・栗駒山系の天然ダムについては、ヘリ調査を実施
(迫川周辺(宮城県)3/12 11時半過ぎ調査開始。12:09調査完了。調査範囲において異常なし。)
(三迫川周辺(宮城県)・磐井川周辺(岩手県)3/13 16時半過ぎ調査開始。17:00調査完了。調査範囲において異常なし。)

道路被害状況 3月31日 18:00現在の情報

	路線	場所	被害状況	規制	備考
岩手県	283号 仙人峠道路	岩手県 金石市	橋梁に段差	3/17開放	緊急車両通行可→ 応急復旧は完了
	45号	岩手県 野田村(341.6kp~344.7kp)	瓦礫	3月14日より暫定開放	
	45号	岩手県 宮古市(277kp~279kp)	津波堆積物	3月19日18:00より開放	
	45号	岩手県 宮古市(255.5kp)	津波堆積物	3月15日より開放	
	45号	岩手県 山田町(239.9kp)	路面崩壊	全面通行止め(迂回路あり)	
	45号	岩手県 山田町(238.8kp~239.9kp)	津波堆積物、段差	3月23日16:20より開放	
	45号	岩手県 大槌町(227.7kp)浪板橋	側道橋(歩道)流出、橋台背面盛土流出	3月19日18:00より開放	
	45号	岩手県 金石市(213.9~215.2kp)	盛土流出	全面通行止め(迂回路あり)	
	45号	岩手県陸前高田市(164.5KP)沼田跨線橋	橋梁上部工流出	3月25日17:00より開放	
	45号	岩手県 陸前高田市(153.1~157kp)	津波堆積物 道路流出	3月25日17:00より開放	
	45号	岩手県 陸前高田市(152.8kp)川原川橋	橋梁損傷	3月25日17:00より暫定開放	
	45号	岩手県 陸前高田市 気仙大橋(151.9kp)	橋梁上部工流出	全面通行止め	
宮城県	45号	宮城県 気仙沼市 小泉大橋(111.7kp)	橋梁上部工流出	全面通行止め	
	45号	宮城県 気仙沼市(111.5kp)外尾川橋	橋梁歩道部流出	全面通行止め	
	45号	宮城県 気仙沼市(109.9kp)二十一浜橋	橋台背面盛土流出	全面通行止め	
	45号	宮城県南三陸町志津川町内(85.6kp)~気仙沼本吉町内	冠水	3月17日11:00開放	
	45号	宮城県 南三陸町 歌津大橋(102.6kp)	橋梁上部工流出	全面通行止め(迂回路あり)	
	45号	宮城県 南三陸町(92kp)水尻橋	橋梁上部工流出	3月19日7:40より暫定開放(片交) 及び夜間(19:00~7:00)通行止	
	45号	宮城県 石巻市河北町(67kp)	法面崩落	全面通行止め(迂回路あり)	
	45号	宮城県 石巻市(天王橋付近)(57.5~58.3kp)	路面沈下	3月23日15:00より開放	
	45号	宮城県 石巻市内	冠水	3月15日より開放	
	三陸道	宮城県 鳴瀬奥松島IC~登米東和IC		3月30日6:00より開放	
	45号	宮城県 東松島市(鳴瀬大橋)以北(43.4~44.7kp)	冠水	3月17日11:00開放	
	45号	宮城県 塩釜市杉の入~越の浦	冠水、津波堆積物	3月22日18:30より暫定開放(片交)	
	6号	宮城県 山元町坂元交差点付近(310.6kp)	路面陥没	3月13日16:00より開放	
	6号	宮城県 山元町坂元(313.08~313.12kp)	クラック	3月13日16:00より開放	
福島県	6号	福島県 新地町(306.5kp)	冠水	3月13日9:00開放	
	6号	福島県 新地町(303.2kp)	段差	3/16 11:00開放	
	6号	福島県 相馬市 相馬B/P	30cm段差	3/17 開放	
	6号	福島県 相馬市(301.7~302.7kp)	段差	3/16 12:20開放	
	6号	福島県 相馬市(298.04kp)	段差	全面通行止め(迂回路あり) 段差すり付け完了	
	6号	福島県 南相馬市鹿島区(283.2kp)	津波冠水	3月13日15:00より開放	
	6号	福島県 南相馬市(282.2kp)	法面崩落	3月13日15:00暫定開放(片交)	
	6号	福島県南相馬市 太田川橋(272.9kp)	津波堆積物	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め
	6号	福島県南相馬市(266.5~269.2kp)	冠水	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め
	6号	福島県 浪江町 西台橋(261.3kp)	ジョイント	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め
	6号	福島県 双葉町(257.1kp)	段差	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め
	6号	福島県 大熊町(251.7kp~252kp)	路面亀裂	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め
	6号	福島県 富岡町 富岡橋(243.15kp)	津波堆積物	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め
	6号	福島県 富岡町(239.2kp)	路面陥没	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め
	6号	福島県 広野町(231.7kp)	段差	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め
	6号	福島県 広野町(230.1kp)	法面崩落	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め
	6号	福島県 広野町(228.2kp)	段差	全面通行止め	原発区間:警察が 通行止め
	6号	福島県 いわき市(213.6~220.5kp)	津波堆積物 切土法面亀裂	全面通行止め(迂回路あり)	
	6号	福島県 いわき市 住吉高架橋(192.1~192.4kp)	段差	3/12 19:20開放	
	6号	福島県 いわき市小名浜(190.1kp) 南富岡トンネル付近	路面陥没	3/12 14:45開放	
	6号	福島県 いわき市 六枚内(ろくまいうち)高架橋(188.5kp)	橋梁ジョイント段差 20cm	仮復旧完了し3/12 19:20開放	
	6号	福島県 いわき市 宮ノ下高架橋(187kp)	橋梁ジョイント段差 30cm	仮復旧完了し3/12 19:20開放	
	6号	福島県 いわき市(177kp~180kp)	津波	3月13日15:00より開放	
	6号	茨城県 日立市~いわき市勿来(149~176kp)	津波	3月13日7:00より開放	
	4号	福島県 福島市伏拝(ふしおがみ)地区(266.3kp)	法面崩落 車3台巻き込まれている 3台のドライバーの被害はない。 現地でKu-SAT中継中	3月18日18:00より開放	
宮城県	108号	宮城県 石巻市	津波	3月14日より開放	

港名	被災の概略
青森	<ul style="list-style-type: none"> 港の被害は、特に認められない。
むつ小川原	<ul style="list-style-type: none"> 陸上からの目視確認では異常なし (青森県むつ小川原港管理事務所からの情報)
八戸	<ul style="list-style-type: none"> 外港地区防波堤(中央)の南側端部ケーソン1函の転倒・水没。 外港地区防波堤(第二中央)の南側端部ケーソン1函の転倒・水没。 八太郎地区北防波堤堤頭部を残して水没しているが、航路は確保出来ている。 八太郎地区北防波堤のハネ部700mのケーソン転倒・水没、中央部1100mの多数のケーソン転倒(歯抜け状態)。 八太郎2号ふ頭(コンテナターミナル)のガントリークレーンは、電気設備冠水のため点検検査待ち。 八太郎3号ふ頭(フェリーふ頭)において被災したトレーラーがあるが通行可能。 八太郎地区3号ふ頭(フェリーふ頭)の可動橋及び人道橋は、冠水したため点検検査待ち。 ポートアイランドは、護岸ケーソン3函が倒壊しているが、大きな土砂の流失は無し。 河原木地区2号ふ頭のフェンスおよび緑地護岸フェンス倒壊。太平洋金属の建屋倒壊。 恵比須浜地区の漁港付近にコンテナ1基が漂着。
久慈	<ul style="list-style-type: none"> 湾口防波堤は本体異常なし、消波工沈下有り。 諏訪下地区 岸壁(-7.5m)の渡版が大部分飛散、その他岸壁の陸上部は異常なし。海上部は異常なし 玉の脇地区 物揚場(-3m)一部倒壊 玉の脇地区 南護岸の一部倒壊 玉の脇地区 北防波堤及び内防波堤全壊 (職員による目視確認) 半崎地区岸壁(-5m) 異常なし 半崎1号護岸 基部の根固及び被覆ブロックが被災 終端部のパラペットの転倒倒壊あり 半崎2号護岸 異常なし 半崎3号護岸 3cmの目地開きが2箇所あり 半崎4号護岸 護岸背後に根固めブロックとみられる塊の散乱がある。 半崎-4m物揚場 エプロンは土砂が被っている。エプロン背後の地盤に穴を確認 半崎突堤式物揚場先端護岸 エプロンに7cm程度の段差多数あり、破損箇所も有り 臨港道路湾岸線 路肩崩壊、海側護岸のパラペットの損壊箇所有り (テックフォースによる調査)
宮古	<ul style="list-style-type: none"> 鍛ヶ崎地区出崎防波堤 水没 藤原・神林地区 神林地区防波堤全延長(562m)のうち、7・8割が損壊。 船溜の防波堤は、一部が水面上に確認できるが、ほぼ倒壊。 藤原防波堤(I)は、先端部10~20m(灯台含む)が水没。 竜神崎防波堤の西側(浄土ヶ浜側)2函が水没、東側1~2函が水没。 (職員による目視確認、ヘリ画像により確認) 出崎ふ頭一万屯岸壁 エプロン沈下10cm程度 出崎ふ頭-4m物揚場 延長50m程度5cm前傾 出崎ふ頭-3m物揚場 エプロン背後に吸い出しあり 出崎ふ頭-2m物揚場 エプロンの沈下と約30m間に6cmの護岸法線のはらみ出しあり。 藤原第一ふ頭-7.5m岸壁 エプロン10cm程度陥没、エプロン下空洞あり 藤原第一ふ頭-4.5m岸壁 係船柱1基破損 藤原第一ふ頭-12m岸壁 海側先端部に空洞と沈下あり 藤原第一ふ頭岸壁取付先端 異常なし 藤原第二ふ頭-7.5m岸壁 異常なし 藤原第二ふ頭-10m岸壁 南側バースの背後荷捌き地で陥没2箇所、また、アスファルト塊と土砂が散乱 鍛ヶ崎地区-5.0m岸壁 エプロン沈下10cm程度 (テックフォースによる調査)

釜石	<ul style="list-style-type: none"> ・湾口防波堤 北堤完全崩落、南堤は傾斜 ・須賀-4m1号物揚場 はらみ出し10cm程度 ・須賀-7.5m岸壁渡版めくれ、移動あり ・埋立護岸 取付部沈下20cm程度 ・須賀-4.5m岸壁 取り付け部斜路消失 ・須賀-3m及び-2m物揚場は異常なし ・須賀-11m岸壁 法線前だし8cm、沈下10cm、エプロンの目地の開き6cm ・須賀-7.5m岸壁 法線前だし8cm、沈下7cm ・須賀地区東西2号線 異常なし ・須賀地区東西3号線・南北5号線・6号線 表層アスファルトが大きくめくれている。 ・南棧橋(ドルフィン) FD乗り上げている。 ・南棧橋 北棧橋 異常なし ・泉防波堤 南防波堤 異常なし (テックフォースによる調査)
大船渡	<ul style="list-style-type: none"> ・湾口防波堤(北)及び(南)は目視で位置確認(消失)できない。 ・野々田地区岸壁(-13m)荷捌地で最大30cm沈下している。 ・野々田地区岸壁(-7.5m)異常なし ・野々田地区岸壁(-4.5m)上部コンクリート隆起、裏込石流出している。 (テックフォースによる調査)
石巻	<ul style="list-style-type: none"> ・日和10,000t岸壁(-9m)は、エプロン部に10～30cm程度の沈下と吸い出しが原因と考えられる深さ80cm程度の部分的な陥没が認められる。 ・日和15,000t岸壁(-10m)は、上部工背後のエプロンに15cm～1.0m程度の沈下と隆起が認められる。 ・大手5,000t岸壁(-7.5m)は、エプロンの沈下が認められる。 ・大手2,000t岸壁(-5.5m)は、エプロンの沈下及び液状化と思われる痕跡が認められる。 ・雲雀野中央1号、2号岸壁エプロンに1m程度の沈下が生じている。 ・雲雀野岸壁(-10m)エプロンに1m程度の沈下が生じている。 ・臨港道路雲雀野中央線の路肩部が大規模に崩落している。 (テックフォースによる調査)
仙台塩釜港	<p>【仙台港区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高松ふ頭岸壁(-12m)エプロンの一部が3cm沈下している。アクセス道路は通行可。 ・高松ふ頭第1～第8号岸壁(-4.5m)及び中野ふ頭第1～第4岸壁にエプロン沈下及び隆起が認められるが、軽微な補修で使用可能。アクセス道路は通行可。 ・中野ふ頭5号6号、フェリーふ頭1号2号岸壁は異常なし。 ・雷神ふ頭1～3号岸壁のエプロンの一部に10cm程度の沈下あり。 ・高砂ふ頭1号岸壁(-12m)エプロン部に数箇所沈下があり、大規模な補修が必要。2号岸壁はエプロン部全体が1m程度沈下、舗装版下に空洞も有り。 ・高砂ふ頭2号岸壁(-14m)取付部は、終点部法線がはらみ出しに伴う背後の崩落があり、大規模な補修が必要。 ・船上からの確認で、ガントリークレーン1基(終点側)に損傷が認められる。 <p>【塩釜港区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貞山ふ頭1号岸壁(-9m)は、エプロン部に約20cmの陥没があり、大規模な補修が必要。 ・貞山ふ頭2号棧橋(-9m)は、エプロン部に約18cmの沈下が認められるが、軽微な補修で使用可。 ・貞山ふ頭3号棧橋(-7.5m)は異常なし。 ・東ふ頭岸壁(E1)は多少前傾している。 ・東ふ頭護岸はエプロンが沈下し大規模な補修が必要。 (テックフォースによる調査)
相馬	<ul style="list-style-type: none"> ・2号ふ頭1～3バース:エプロン沈下 ・3号ふ頭:先端護岸、仮護岸が決壊し、埋立土が流出 ・5号ふ頭(専用岸壁):荷役機械2基が傾いており、荷役中の石炭船が折れて沈没寸前。 ・臨港道路:2号岸壁(-12m)臨港道路使用可。 ・航路・泊地:未確認 (福島県からの情報提供) ・防波堤(沖)は、遠方からの目視で、50%以上で転倒の可能性がある。 ・第1船だまり物揚場に被害は見られない。 ・1号埠頭第1岸壁、第4岸壁は部分的に倒壊があり大規模な補修が必要。 ・1号埠頭第2岸壁、第3岸壁は部分的に倒壊が見られ、エプロンに30cm程度の段差があるが、一部は使用可能。 (テックフォースによる調査)

<p>小名浜</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・沖防波堤は被災なし。第2沖防波堤は目視では確認できない。その他港内の防波堤は一部被災している模様。 ・5号ふ頭(耐震強化岸壁): 岸壁先端部にアンローダアームが突き出ているため全延長の使用はできないが、利用可能。 ・6号ふ頭地区14m岸壁は荷役機械は大きな損傷無し。エプロンは使用可能であるが、背後地が沈下している。 ・臨港道路は一部を除いて通行可 (職員の目視による確認) ・1号ふ頭: 舗装剥離 ・1・2号ふ頭: ボードウォーク陥没。 ・3号ふ頭: 荷役機械のレールが変形、野積場が20cm程度陥没、3-5バースに台船が乗り上げ岸壁破損。 ・4号ふ頭: 全てのエプロンが沈下。 ・5・6号先端護岸エプロン沈下、はらみだし。 ・5・6号ふ頭内道路不陸、段差。 ・7号ふ頭: 7-1~7-2バースのケーソンが動いた形跡あり。荷役機械のレールが変形。エプロン背後が全延長にわたり、50cm程度陥没。クレーン破損。 ・大剣ふ頭: エプロン背後が全延長にわたり陥没。ガントリークレーン破損。 ・漁港区: 棧橋に漁船が乗り上げ破損。舗装クラック ・いわきサンマリーナ: 浮き棧橋が全て流出。釣り棧橋破損 (福島県からの情報提供)
<p>能代</p>	<p>被災なし。</p>
<p>船川</p>	<p>被災なし。</p>
<p>秋田</p>	<p>被災なし。</p>
<p>酒田</p>	<p>被災なし。</p>

国道4号から各路線経由で国道45号及び国道6号までの啓開状況の確認結果

	路線	出発都市	～	目的都市	経由地等	確認結果	臨港道路までの アクセス	重要港湾
	国道4号	青森	～	青森		青森港入口まで通行可	○	A 青森港
①	国道45号	八戸	～	久慈		国道281号タッチまで通行可	○	B 八戸港
②	国道395号	軽米	～	久慈	八戸道の軽米IC経由	国道45号まで通行可	○	C 久慈港
③	国道281号	岩手	～	久慈		国道45号まで通行可	○	C 久慈港
④	国道455号	盛岡	～	岩泉(小本)		国道45号まで通行可		
⑤	国道106号	盛岡	～	宮古		国道45号まで通行可	○	D 宮古港
⑥	国道283号	花巻	～	釜石	仙人峠道路	国道45号まで通行可	○	E 釜石港
⑦	国道107号	北上	～	大船渡		国道45号まで通行可	○	F 大船渡港
⑧	県道19号	一関	～	陸前高田	国道343号、340号経由	国道45号まで通行可		
⑨	国道284号	一関	～	気仙沼		国道45号まで通行可		
⑩	国道398号	栗原(笑館)	～	南三陸		国道45号まで通行可		
⑪	国道108号	大崎	～	南三陸	三陸道(石巻河南IC～登米東和IC)、 国道398号経由	国道45号まで通行可		
⑫	国道108号	大崎	～	石巻		国道45号まで通行可	○	G 石巻港
	国道45号	塩釜市内					○	H 仙台塩釜港 (塩釜港区)
	国道45号	仙台市内					○	H 仙台塩釜港 (仙台港区)
⑬	国道115号	福島	～	相馬		国道6号まで通行可	○	I 相馬港
⑭	国道459号	二本松	～	浪江	国道114号経由 ※県道経由で原子力発電所アクセス可	国道6号まで通行可、原発事故避難区域のため通行不可		
×	国道288号	郡山	～	双葉		JR常磐線二道橋落橋及び原発事故避難区域のため通行不可		
⑮	国道49号	郡山	～	いわき		国道6号まで通行可	○	J 小名浜港
⑯	国道289号	白河	～	いわき(勿来)		国道6号まで通行可	○	J 小名浜港

「くしの歯」作戦図


東北地方太平洋沖地震による通行止め状況等について 平成23年3月31日(木) 18時00分 現在

～国道4号から各路線経由で国道45号及び国道6号までの啓開状況の確認結果～

※国道45号は、被災者捜索活動及び救援活動、復旧活動中のため、緊急車両優先にご協力ください。
 ※なお、防護柵の流失・損傷及び路面の損傷、停電等による信号の機能停止、並びに1車線のみ通行箇所が存在しております。

凡例


- 通行可
- ✖ 通行不可
- Ⓜ 災害対策に利用可能な港湾
 (青森港を除き、一部の岸壁の供用)

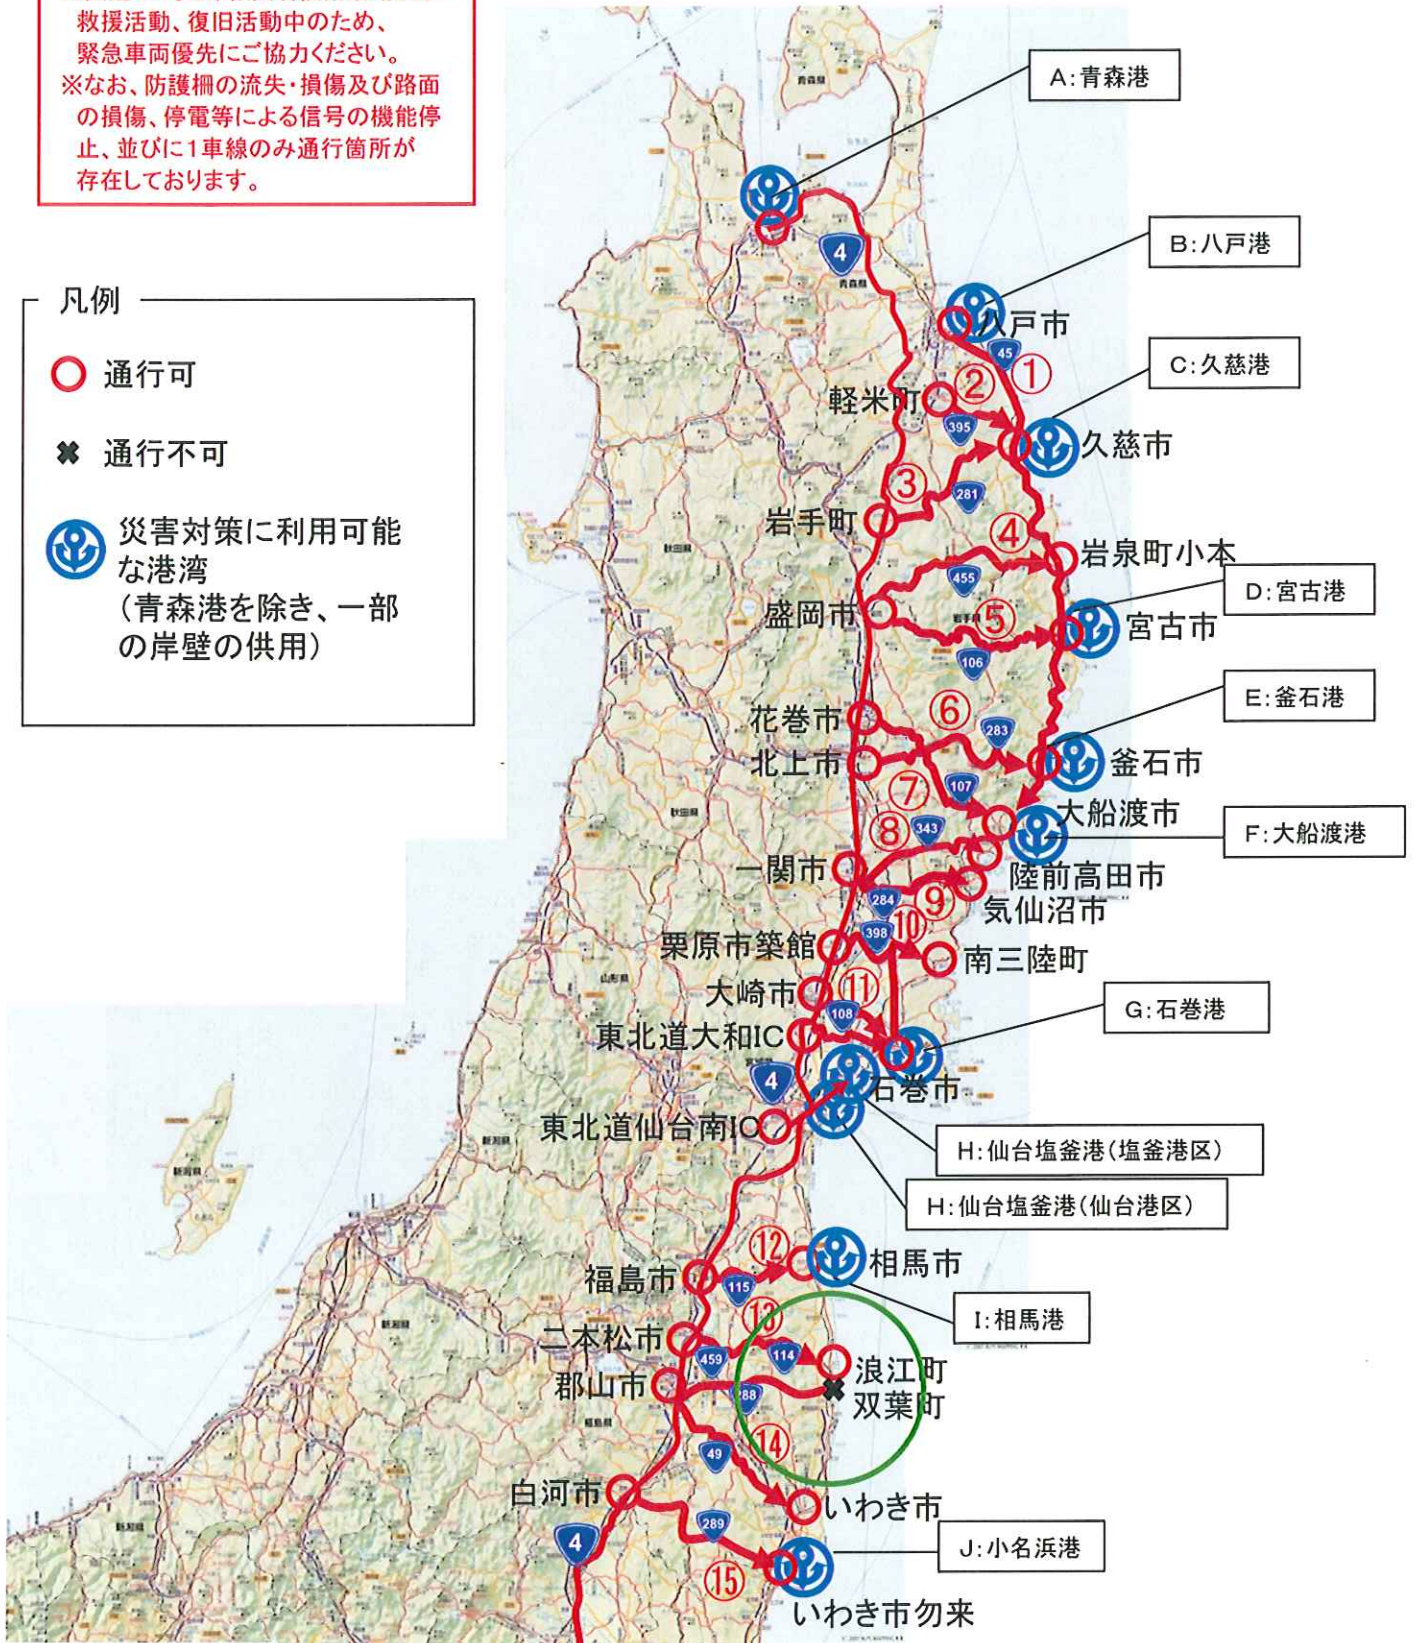

国道4号から各路線経由で国道45号及び国道6号までの啓開状況

※国道45号は、被災者捜索活動及び救援活動、復旧活動中のため、緊急車両優先にご協力ください。

3月31日(木)18:00現在

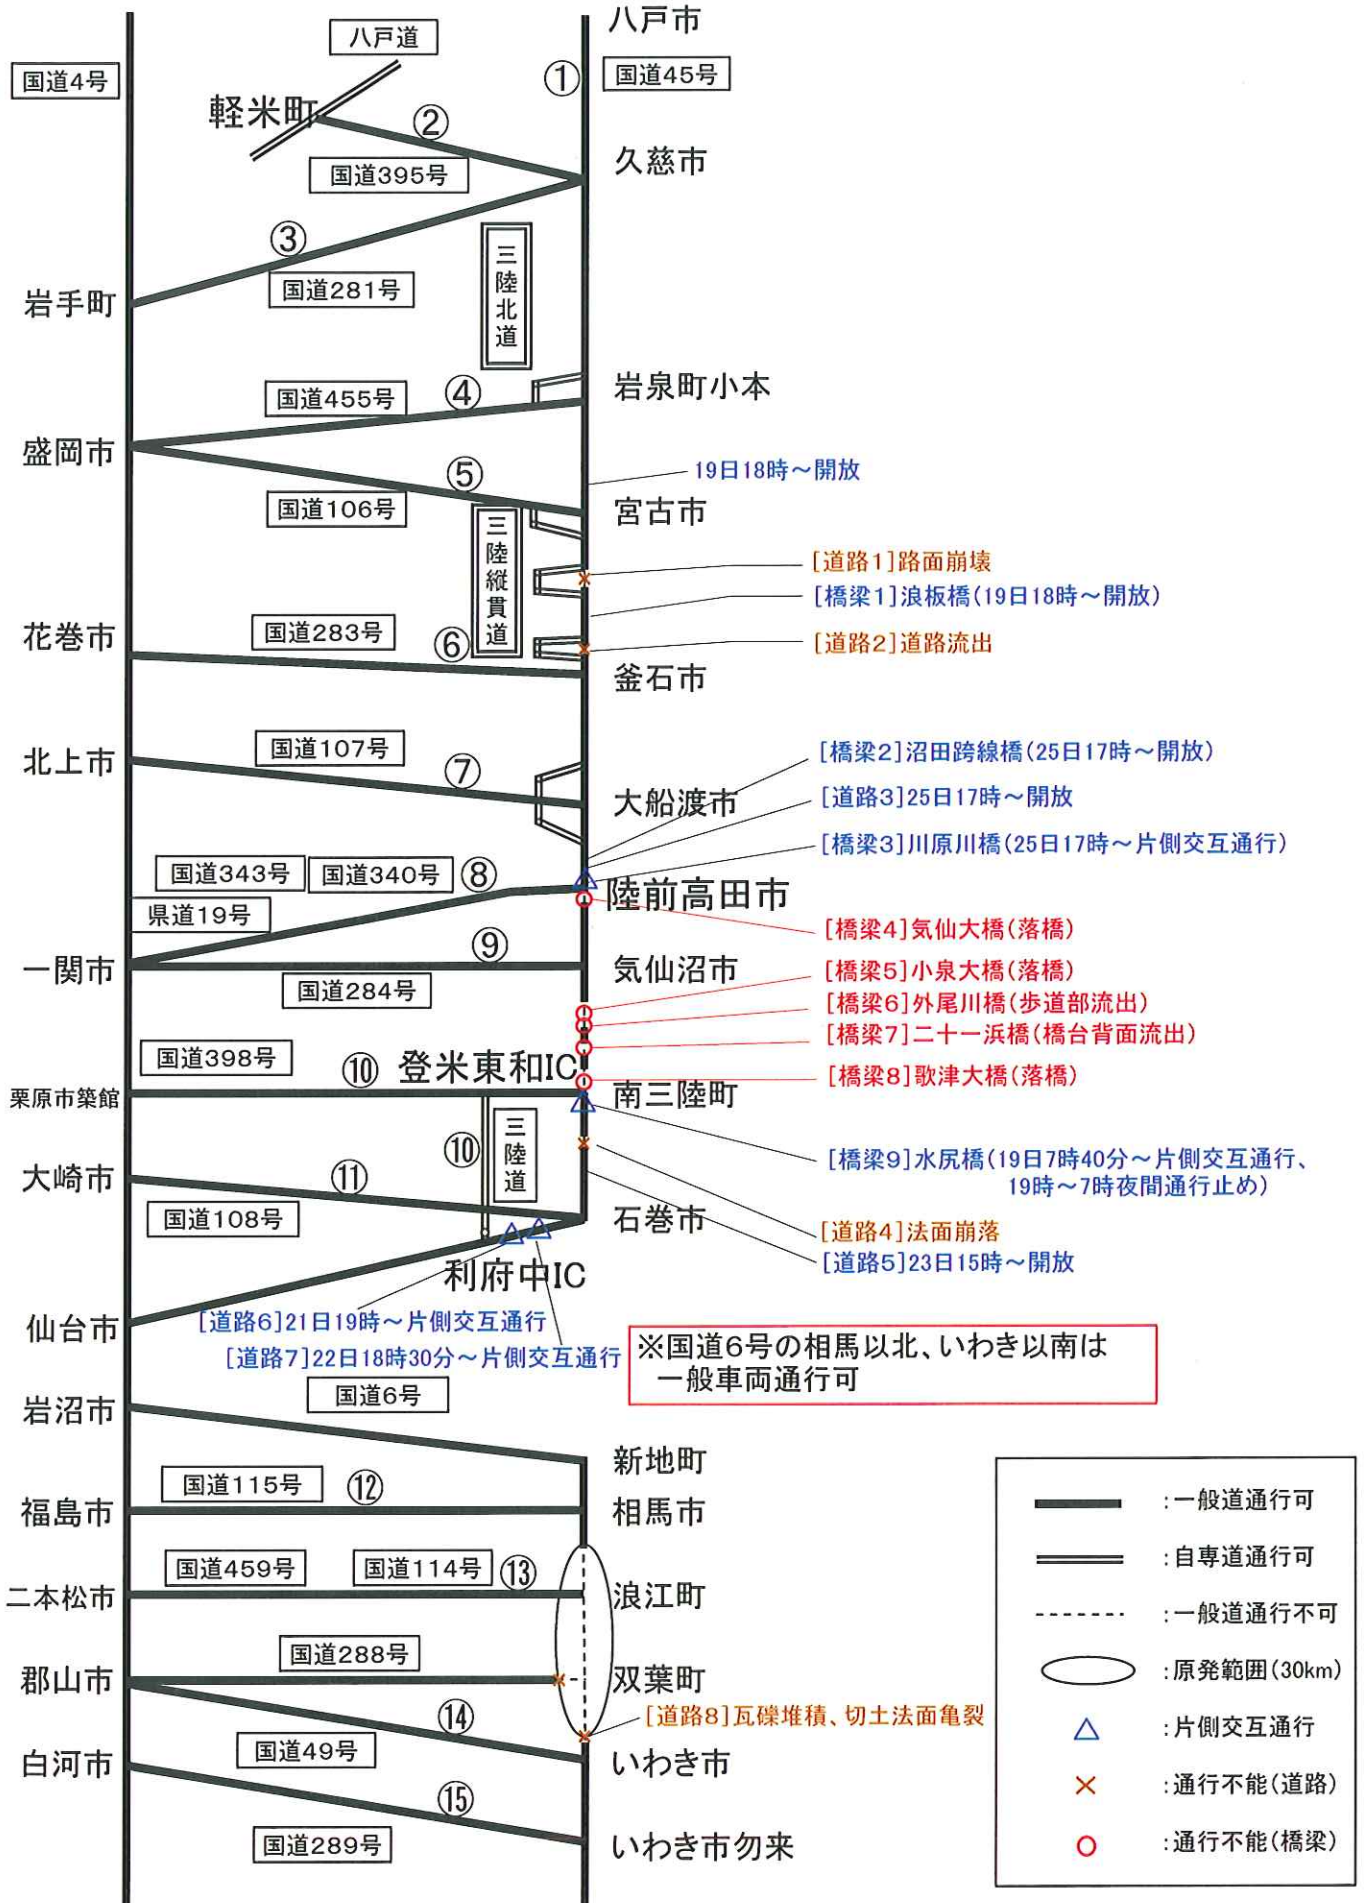

災害対策車等の派遣状況

排水ポンプ車	宮城県	仙台市	3台
		石巻市	6台
		名取市	2台
		東松島市	11台
		岩沼市	2台
		多賀城市	2台
		南三陸町	1台
		七ヶ浜町	3台
		亶理町	9台
		山元町	3台
	宮城県	気仙沼市	4台
	福島県	相馬市	4台
		新地町	1台
	小計	51台	
	岩手県	陸前高田市	3台
		陸前高田市	1台
	宮城県	仙台市	2台
		石巻市	5台
		角田市	1台
		東松島市	5台
		岩沼市	1台
		山元町	3台
		多賀城市	1台
		亶理町	6台
		南三陸町	4台
		気仙沼市	1台
	七ヶ浜町	3台	
	福島県	福島市	3台
		相馬市	1台
	小計	40台	
対策本部車	岩手県		2台
	岩手県	陸前高田市	1台
		大槌町	1台
	宮城県	石巻市	1台
		岩沼市	1台
		東松島市	1台
		南三陸町	1台
		女川町	1台
	小計	9台	
待機支援車	岩手県		1台
	岩手県	大槌町	2台
	宮城県	石巻市	4台
		名取市	3台
		岩沼市	1台
		南三陸町	1台
	小計	12台	
衛星通信車	岩手県		1台
	岩手県	陸前高田市	1台
		大船渡市	1台
	宮城県	石巻市	1台
		名取市	1台
		岩沼市	1台
		女川町	1台
	小計	7台	
Ku-SAT	岩手県	野田村	1台
		田野畑村	1台
		宮古市	1台
		釜石市	1台
		山田町	1台
	宮城県	大槌町	1台
		石巻市	4台
		名取市	1台
		南三陸町	1台
		山元町	1台
		岩沼市	1台
	小計	14台	
	合計	133台	

※福島第一原子力発電所に対して散水車等13台による支援を行っております。(東京電力が運用。)

岸壁の航路啓開作業進捗状況

別紙-9

平成23年3月31日(木) 19時現在

港名	岸壁		航路		船舶入港可否 (海上保安部確認)	備考
	利用可能な岸壁の候補	使用可否	現地調査	航路啓開作業		
八戸港	八太郎地区A岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	
	八太郎地区B岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	
	八太郎地区C岸壁(-10m)	○	○	○	○	
	八太郎地区D岸壁(-13m)	○	○	○	○※	管理者と保安部の調整により、水深10.0mで暫定使用可
	八太郎地区E岸壁(-13m)	○	○	○	○※	管理者と保安部の調整により、水深10.0mで暫定使用可
	八太郎地区F岸壁(-10m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深7.4mで暫定使用可
	八太郎地区G岸壁(-10m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深8.8mで暫定使用可
	八太郎地区H岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深7.0mで暫定使用可
	八太郎地区I岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深7.0mで暫定使用可
	八太郎地区J岸壁(-13m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深10.0mで暫定使用可
	八太郎地区L岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深6.0mで暫定使用可
	八太郎地区M岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深6.0mで暫定使用可
	八太郎地区N岸壁(-7.5m)[耐震]	○	○	○	○※	管理者と保安部の調整により、水深5.5mで暫定使用可
	八太郎地区O岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深5.5mで暫定使用可
	八太郎地区P岸壁(-12m)	○	○	○	○※	管理者と保安部の調整により、水深10mで暫定使用可
	八太郎地区フェリー岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	
	河原木地区E岸壁(-5m)	○	○	○	○	
	河原木地区2号棧橋(-7.5m)	△	○	○	○	陸上部は配管点確認中。海上部は管理者と保安部の調整により、水深6.0mで暫定使用可
	河原木地区3号棧橋(-7.5m)	△	○	○	○	陸上部は配管点確認中。海上部は管理者と保安部の調整により、水深6.4mで暫定使用可
	河原木地区4号棧橋(-7.5m)	△	○	○	○	陸上部は配管点確認中。海上部は管理者と保安部の調整により、水深6.6mで暫定使用可
河原木地区5号棧橋(-7.5m)	△	○	○	○	陸上部は配管点確認中。海上部は管理者と保安部の調整により、水深6.0mで暫定使用可	
河原木地区6号棧橋(-6.5m)	△	○	○	○	陸上部は配管点確認中。海上部は管理者と保安部の調整により、水深6.1mで暫定使用可	
河原木地区石油棧橋(-7.5m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深6.7mで暫定使用可	
河原木地区第一工業港	○	○	○	○※	管理者と保安部の調整により、水深5.0mで暫定使用可	
久慈港	諏訪下地区岸壁(-10m)	○	○	○	○	岸壁は全長185mのうち140m使用可、管理者と保安部の調整により、水深9.0mで暫定使用可
	諏訪下地区岸壁(-7.5m)1号岸壁	○	○	○	○	
	諏訪下地区岸壁(-7.5m)2号岸壁	○	○	○	○	
	諏訪下地区岸壁(-7.5m)3号岸壁	○	○	○	○	
	諏訪下地区諏訪下第二埠頭岸壁(-5.5m)	○	○	○	○	
	諏訪下地区諏訪下第二埠頭岸壁(-5.5m)	○	○	○	○	
	半崎地区岸壁(-5m)、物揚場(-4m)	○	△	×	×	
宮古港	藤原地区藤原第1ふ頭岸壁(-12m)	○	○	○	○※	
	藤原地区藤原第1ふ頭岸壁(-7.5m)	○	○	○	○※	
	藤原地区藤原第2ふ頭岸壁(-10m)×2バース	○	○	○	○※	管理者と保安部の調整により、水深8.5mで暫定使用可
	藤原地区藤原第2ふ頭岸壁(-10m)	○	○	○	○※	管理者と保安部の調整により、水深9.0mで暫定使用可
	藤原地区藤原第2ふ頭岸壁(-7.5m)	○	○	○	○※	
	出崎地区出崎ふ頭岸壁(-9m)	○	△	×	×	
	嶺々崎地区岸壁(-5m)	○	△	×	×	
釜石港	須賀地区岸壁(-11m)	○	○	○	○※	
	須賀地区岸壁(-7.5m)[耐震]	○	○	○	○	
	須賀地区岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	
大船渡港	永浜地区岸壁(-13m)	△	△	△	×	
	野々田地区岸壁(-13m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深10.0mで暫定使用可
	野々田地区岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	
	茶屋前地区岸壁(-9.0m)	○	△	△	×	

岸壁の航路啓開作業進捗状況

別紙-9

平成23年3月31日(木) 19時現在

港名	岸壁		航路		船舶入港可否 (海上保安部確認)	備考
	利用可能な岸壁の候補	使用可否	現地調査	航路啓開作業		
石巻港	釜地区日和埠頭6号岸壁(-9m)	○	○	○	○	
	釜地区日和埠頭7号岸壁(-10m)	○	○	○	○	
	釜地区中島埠頭1号岸壁(-5.5m)	○	○	○	○	
	釜地区中島埠頭2号岸壁(-10m)	○	○	○	○	
	釜地区中島埠頭3号岸壁(-10m)	○	○	○	○	
	釜地区大手埠頭1号岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	
	釜地区大手埠頭2号岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	
	釜地区大手埠頭3号岸壁(-5.5m)	○	○	○	○	
	釜地区大手埠頭4号岸壁(-5.5m)	○	○	○	○	
	雲雀野地区雲雀野中央ふ頭1号岸壁(-13m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深10.2mで暫定使用可
	雲雀野地区雲雀野中央ふ頭2号岸壁(-13m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深10.2mで暫定使用可
	雲雀野地区雲雀野北ふ頭岸壁(-10m)	○	○	○	○	
仙台塩釜港 (仙台港区)	中野地区高松埠頭岸壁(-12m)[耐震]	○	○	○	○※	
	中野地区雷神埠頭1号岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深6.5mで暫定使用可
	中野地区雷神埠頭2号岸壁(-9m)[一部耐震]	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深6.5mで暫定使用可
	中野地区フェリー埠頭1号(-8.5m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深7.4mで暫定使用可
	中野地区フェリー埠頭2号(-8m)	○	○	△	×	
	中野地区中野埠頭2号岸壁(-10m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深9.1mで暫定使用可
	中野地区中野埠頭3号岸壁(-10m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深8.5mで暫定使用可
	中野地区中野埠頭4号岸壁(-10m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深8.5mで暫定使用可
	中野地区中野埠頭5号岸壁(-10m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深7.8mで暫定使用可
	中野地区中野埠頭6号岸壁(-10m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、水深7.8mで暫定使用可
	向洋地区向洋埠頭岸壁(-12.0m)	○	×	×	×	
仙台塩釜港 (塩釜港区)	貞山埠頭2号岸壁(-9m)	○	○	○	○	水深について管理者に問合せの上、利用可
	貞山埠頭3号岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	水深について管理者に問合せの上、利用可
	貞山埠頭4号岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	水深について管理者に問合せの上、利用可
	油槽所前ドルフィン(-5.5m~-7.5m) 7バース	○	○	○	○	水深について管理者に問合せの上、利用可
相馬港	1号埠頭地区1号岸壁(-5.5m)	○	○	○	○※	管理者と保安部の調整により、管理者より岸壁使用が認められている船舶のみ使用可
	1号埠頭地区3号岸壁(-7.5m)	○	○	○	○※	管理者と保安部の調整により、管理者より岸壁使用が認められている船舶のみ使用可
	2号埠頭地区4号岸壁(-12m)	○	○	○	○※	管理者と保安部の調整により、管理者より岸壁使用が認められている船舶のみ使用可
小名浜港	藤原埠頭地区岸壁(-12m)	○	○	○	○※	
	藤原埠頭地区岸壁(-10m)	○	○	○	○※	
	大剣埠頭地区O-7岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、管理者より岸壁使用が認められている船舶のみ使用可
	大剣埠頭地区O-8岸壁(-7.5m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、管理者より岸壁使用が認められている船舶のみ使用可
	大剣地区石油棧橋2号Bバース(-6.5m)	○	○	○	○	管理者と保安部の調整により、管理者より岸壁使用が認められている船舶のみ使用可

[耐震]:耐震強化岸壁

×:未着手
△:作業(調査)中
○:作業(調査)完了

※:緊急支援助物資等のみ使用可能

●詳細平面図は東北地方整備局HPの「くしの歯」接続点詳細図参照(平成23年3月29日 18:00現在)

道路兼用河川堤防の緊急復旧について

道路兼用河川堤防の被災した箇所、緊急復旧工事を実施している 5箇所 全箇所開放しました。

開放した箇所は下記のとおりです。

- ①北上川下流右岸 4 km 付近（石巻市針岡）
 - 【県道河北・桃生線】
 - ・ 14日にW=4mで開放
 - ・ 地域の要望を受け、26日からW=7.5m拡幅を実施中
- ②北上川下流左岸 0 km 付近（石巻市北上町十三浜）
 - 【国道398号】
 - ・ 3/17に交通開放（W=4m、緊急車両のみ）
 - ・ 堤防盛土に合わせて拡幅を実施中
- ③阿武隈川右岸 3.2 km 付近（丸森町小斉）
 - 【丸森町道】
 - ・ 3/21 開放
- ④阿武隈川下流右岸 2.2 km 付近（角田市坂津田）
 - 【主要地方道丸森柴田線】
 - ・ 3/31 開放
- ⑤江合川左岸 2.7 km 付近（大崎市古川湊尻）
 - 【市道淵尻堤防線、市道三ツ江線】
 - ・ 3/31 20:00道路管理者引き渡し済



道路兼用河川堤防の流出



幅員 4 m での供用（3月22日）

北上川下流右岸 4 km 付近（石巻市針岡）【県道河北・桃生線】